

ABRIL

OCI – MINERD PRESTAMO 2844

54 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO

14 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO



Ministerio de Educación
de la República Dominicana
OFICINA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LAS 72 OBRAS CONSTRUIDAS Y/O INTERVENIDAS CON EL PRESTAMO 2844.

PREAMBULO:

El tema de mantenimiento y reparación menor, reviste gran importancia, debido a la gran cantidad de Centros Educativos existentes en la Republica Dominicana, cualquier problema por pequeño que se sea se convierte por repetición en los Centros, un gran problema en términos de costos acumulados. Este informe solo nos limitaremos a presentar las distintas fallas que han ocurrido en la planta física del Plantel visitado, anunciando el estado actual de la planta física de obras ejecutadas a través de la OCI-MINERD durante el período 2012 al 2017, todas después de haber pasado un tiempo entre 1.5 a 5 años de terminadas. Con el nuevo diseño elaborado en la OCI se hicieron ingentes esfuerzos por mejorar la calidad de los materiales, no obstante, los resultados no fueron del todo los esperados, como el caso de las puertas en los comedores, por citar un caso.

Ante un parque nacional de más de 10 mil planteles públicos, cualquier elemento y material con fallas de calidad, utilizado con frecuencia en los planteles, de simple pasa a un problema mayor, al repetirse el problema en todos los planteles del MINERD. Por ejemplo, por citar un caso, el uso de

pintura de mantenimiento aplicado en franjas sobre muros y columnas. Es un error que se arrastra y se repite por años en las distintas administraciones del Minerd.

Este informe se enfoca solamente en detectar información post construcción y rehabilitación después de un tiempo mayor de 1 año. Cuáles son las partes de planta física que más se han deteriorado, las que no resultaron duraderas ante los embates del tiempo y el uso frecuente y repetitivo ante una población estudiantil que en algunos casos alberga alumnos con serias inconductas. Las instalaciones y procedimientos que se hicieron de manera incorrectas, provocando daños. Se toma en cuenta la gestión del Centro cuando hay vandalismo ligero (grafitis, desprendimientos de tiradores, pequeñas abolladuras de puertas y ventanas) o el de daño mayor como la rotura de puertas, celosías de ventanas, desprendimientos y/o roturas de cerraduras, herrerías y manubrios, inodoros, lavamanos, orinales, cerámica entre otros. El análisis y sugerencia se hará de manera superficial, no muy detallada, ya que esto sería otro capítulo o informe de investigación.

-OBJETIVOS

- El objetivo principal de este informe es verificar, observar y analizar el estado físico actual de la planta física de 72 Centros visitados intervenidos a través de OCI MINERD desde al año 2013, en todo el país Préstamo 2844/OC-DR.
- Un segundo objetivo es analizar las causas de las partes que están teniendo mayor deterioro, buscar soluciones., con el fin de mejorar la calidad y por ende la durabilidad de la planta física.
- También evaluar la Gestión del Centro y/o Dirección, ante la actividad de mantenimiento Escolar y cuidado de la planta física.

-METODOLOGIA (Descripción de la forma como se levantó la información)

- a) El personal técnico de OCI se reparte por zonas para visitar los Centros en todo el País norte, centro, sur, este y oeste
- b) Reunión con la Dirección del Plantel, donde se tomó nota de todos los problemas de planta física que ellos han registrado y quieren solución
- b) Recorrido, revisión, anotación y tiro de fotos secuenciales, por toda la planta física, acompañado con personal del Centro conocedor de la planta física. Lleno de formulario.
- c) Elaboración de Informe anexo en formato Excel con los datos y presentación del estado de cada Escuela, con fotos y llenado de un cuadro de información de distintas partidas importantes

revisadas en la visita. Una información inicial es la de fechas ultimas que ha recibido intervención de la comunidad.

d) Informe Resumen de información recopilada de estos informes particulares, para un solo documento final.

-ANALISIS

Parte de este análisis se inicia a partir del extenso cuadro resumen de anotaciones de problemas encontrados grandes y pequeños,

- a) Registro de Frecuencia: Si observamos cada reporte de Escuela vemos la frecuencia y % de deterioro de las partidas más afectadas
- b) Análisis de causas : Están indicadas al referirse a cada partida afectada
- c) Sugerencias : Están indicadas al referirse a cada partida afectada

Casos más notorios encontrados en las visitas:

- a) **Deterioro de la pintura en Canchas:** Fue el problema de mayor frecuencia y % deterioro en todas las escuelas!!



Escuela Felix Henríquez



Escuela Hnos. Cristóbal

según esta foto aparenta un 90% el deterioro. Es obvio que en ambas escuelas no se usó la pintura adecuada, (tenis court)

La parte de infraestructura que más se ha deteriorado es la pintura de la cancha, prácticamente todas las canchas que se pintaron (supuestamente con la costosa pintura Tennis Court) Esta supuestamente es la apropiada para canchas, pero en muchos sitios no se usó dicha pin. Han fallado en el rápido deterioro superficial de la pintura. Tendríamos que investigar si realmente los

contratistas aplicaron el tenis c. que es una pintura noble y resistente a todo, en dado caso verificar donde han ocurrido los mayores deterioros, observar si alrededor de la cancha es tierra, creando un sucio abrasivo en toda la superficie de la cancha. ver los resultados de las visitas del Ing Asehley por citar uno.

Sugerencia: El fuerte embate del sol, agua, pisadas de los alumnos con los pies sucio, y otras causas, deterioran demasiado la pintura, quizás, aunque sea la Tennis Court, Es posible mientras tanto pintar menos áreas de pintura y fortalecer la pintura del delineamiento. Mientras la cancha no sea techada.

- b) También cabe señalar que la mayoría de las canchas presentan gran cantidad de fisuras y algunas tienen agrietamientos , en toda la superficie .
- c) Deterioro en las franjas de pintura en todos los centros visitados



Foto presenta dos casos el desprendimiento de pintura y el manubrio de puerta, no se nota bien, pero la puerta tiene gran cantidad de abolladuras pequeñas realizadas por alumnos, con algo metálico. Esto en las aulas existentes rehabilitadas

- d) Fallas en las puertas de los comedores
Hubo fallas en los llavines que resultaron de mala calidad, aparte de que la manija o palanca se desprende fácil.
- e) Las cerraduras y tola de las puertas de mala calidad (fotos de escuela Laureano Heredia de Yamasá)



Llavín oxidado puerta aula



llavín desprendido comedor



aquí la el cierre de arriba esta mal funciona



tola oxidada puerta cocina



manija del llavín desprendido y cerradura, comedor

En la 1ra foto se ve una cerradura muy oxidada, 2da foto una cerradura ya desprendida por robo o vandalismo, por donde vemos la tola de la puerta, muy oxidada, en la 3ra foto destaca muy claro la oxidación de la tola, foto 4ta la manija desprendida de la cerradura lo cual fue frecuente en los comedores.

- f) El reporte de goteras dentro del comedor y de cañerías tapadas, fue frecuente, por lo que hay que revisar soluciones en los techos de planchas de alucinc. Las goteras ocurren generalmente cuando hay aguaceros fuertes, por lo que podemos asumir que puede haber problemas de poco empalmes en la instalación de las planchas de alucinc o alguna perforación, hundimiento.
- g) En algunos sitios casi siempre rurales o sub urbanos Lámparas y difusores se están llenando de insectos
- h) Desagues verticales caen directo sobre la acera al cabo de cierto tiempo se produce mucho moho y aspecto de suciedad porque casi no se puede barrer aqui



Comedor escuela San Pedro



Comedor escuela Sor Leonor Gibb Consuelo

Sobre Septicos y Filtrantes : como aun los comedores no estan funcionando a excepción de algunos las fallas en el septico y Filtrantes y hasta del funcionam

- i) Se presentan filtraciones y humedad en algunos techos de cocina (muy poca frecuencia) , realmente la mayoría a nuestro entender han sido bien impermeabilizadas , hasta ahora se ve así. Ahora bien si se presenta con cierta frecuencia humedad y filtracion en el muro con chuchilla donde se apoya y termina el techado de alucinc . Este contacto entre el aluzinc y el muro cuchilla a dos aguas hay que revisar las condiciones de proteccion contra lluvias fuertes.
- j) Pisos de granito que aparentan fueron pulido y brillado, pero no cristalizados.: revisar y fortalecer las condiciones de cumplimiento pintura cristalizado de pisos granito.
- k) Aparecen Conexiones oxidadas en las tijerillas del techo. Recomendación: revisar y fortalecer las condiciones de cumplimiento pintura antióxido , y de las misma soldadura en las conexiones.
- l) Una parte de los Comedores tienen brakers eléctricos del tipo fino y no grueso en los paneles del cuarto eléctrico , (debido a que usaron paneles más pequeños que el presupuestado, aunque si la misma cantidad de brakers), quedando bastante tupido y con baja condición de disipación de calor , en un futuro de alta solicitud de trabajo podrían dispararse. Recomendación : revisar y fortalecer las condiciones de cumplimiento del tamaño de los brakers y paneles.

-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este informe fruto de la jornada de visitas a las obras, se refleja en menor o mayor grado, problemas a nivel general, de manera reiterada como la falta de mantenimiento, mala calidad en los materiales usados y del mal uso de las instalaciones vulnerables, frente a la conservación de la planta física escolar.

La revisión y reflejo de vicios ocultos en la instalaciones sanitaria (desagües , aparatos , alimentaciones de agua, séptico , filtrante, Cisterna , cuarto de máquinas ,) y la instalación eléctrica (paneles , brakers, circuitos adecuados , cableados , cuarto de máquinas , resistencias de los equipos de cocina ,) esto se verá después que pase un tiempo en que los comedores estén en pleno uso con todos su equipamiento en funcionamiento. Por lo que debe hacerse una 2da jornada de visitas .



EN LOS COMEDORES :

- a) Una parte de **las puertas** no fueron muy bien instaladas, las cerraduras no son de la calidad esperada , también la tola en algunas escuelas se está oxidando . En algunas partes los anclajes con los muros fueron precarios. Recomendación : hay que revisar las especificaciones y establecer muy claro las condiciones de cumplimientos en estas puertas instaladas, descalificar los malos suplidores e instaladores .
- b) Casi todas **las cañerías** en los techos de aluzinc se están llenando de sedimentos (falta de mantenimiento), este a la vez le crecen matas muy visibles , esto aumenta el problema de circulación del agua . También hay fallas en los desagües verticales y la conexión con el caño. Aparte de que aparecen con cierta frecuencia que no fue soterrada por debajo de la acera perimetral. Recomendación : Hay que buscar la forma de que el flujo de aguas pluviales dentro de la cañería sea más rápido , también crear un desagüe vertical que haga bajar rápidamente el agua de la cañería . Es necesario crear velocidad del agua dentro de las cañerías, para que no deje sedimentos . Tomar en cuenta que el agua no caiga sobre la acera para evitar la formación de moho y aspecto de suciedad, como ocurrió en la Sor Leonor Gibb por citar uno
- c) Hay que revisar las causas de que en algunos comedores **caen goteras** cuando llueve fuerte desde los empalmes de planchas de aluzinc. No estamos bien seguros, pero es posible se deba a empalmes insuficientes entre planchas y con el caballete, alguna perforación y ligero hundimiento en borde de la canaleta. Recomendación: Tan pronto este colocado el techo aluzinc del comedor el supervisor debe chequear un día con lluvia intensa y pedir ayuda de observación a la Dirección del Centro.
- d) Hay mejorar las condiciones de contacto entre el techo aluzinc con el muro en cuchilla . La humedad y eflorescencias que se presentan en esta zona más abajo, aunque no es muy frecuente, debe atenderse.

PINTURA EN LAS CANCHAS :

El deterioro de la pintura y delineación en las canchas ha sido con frecuencia total unas más que otras pero la mayoría con muy avanzado deterioro . Esta partida se considera costosa por el tipo de pintura especial y por la mano de obra . Lamentablemente al cabo de meses de pintada una cancha empieza el deterioro lentamente hasta abarcar toda la superficie . Sugerencias : Hay que eliminar todas las causas que aceleran el deterioro citamos : a) Revisar si la cancha se le forman estancamientos de agua . b) Antes de pintar la superficie debe estar completamente limpia y bien

seca , no puede haber humedad guardada c) asegurarse de que la pintura usada sea del tipo especial para las canchas como la Tennis Court o una similar o mejor (no tiene que ser esa marca , solo la mencionamos como referencia ¡!) . d) Asegurar que el acceso a la cancha sea de aceras , que los alumnos/as no se ensucien los pies de tierra del patio y pasen a la cancha , establecer una prohibición a esto dentro del Centro. e) Como también han surgido desprendimientos , hay que pensar en un “primer” bien fuerte que adhiera las partes y le dé mejor sellado a la superficie .

Fisuras en Cancha : Sobre las tantas fisuras que afloran en la superficie de la losa de las canchas , entre las causas citamos : las altas temperaturas a que está sometida al no haber techo, hormigón de baja calidad , colocación de la malla de acero muy baja debe ser más superficial esto lo estamos hablando desde hace más de 10 años , los maestros creen que el acero de la losa cancha trabaja por debajo ,trabaja como las losas de edificaciones

Hablando en termino de solución general, observando que aparecen tantas partidas sencillas por atender en todas las escuelas pero que si se dejan así se convierten en problema mayor ; es altamente necesario hacer hincapié en el mantenimiento preventivo y reparación menor directamente dirigido por la Dirección de la escuela , con la participación de la comunidad educativa , para un buen mantenimiento y conservación de la planta física. Integrar o fortalecer los comités o grupos escolares de mantenimiento. Un Proyecto Piloto en una regional con técnico de alta capacidad y experiencia que se traslade a la zona bajo la dirección de Infraestructura de la OCI, para hacer la debida transferencia de tecnologías, dar motivaciones, integrar verdaderos y eficientes grupos de trabajo con la Dirección de la escuela puede exitosamente asegurar un mejoramiento significativo del buen estado de la planta física al más mínimo costo, en toda una regional.

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Leopoldo Miguel Navarro	Codigo/Fecha de Visita	02311 / 18/04/2018
Ubicación	Villa Vasquez, Montecristi	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: LA CISTERNA PRESENTA PROBLEMAS DE FILTRACION, EQUIPO DE BOMBEO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, LA ENTRADA ELECTRICA ESTA DETERIORADA Y PRESENTA PELIGRO PARA LOS ESTUDIANTES, AL AULA INICIAL NO LLEGA AGUA.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		15	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		75	
Aparatos sanitarios		40	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		25	
Filtraciones techos hormigon		10	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	25	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	25	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general		10	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos		🔌	NO MANTIENEN EL AGUA
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	DIRECTORA INFORMA SE LLENA RAPIDO
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		30	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Francisca Bienvenida Lozano	Codigo/Fecha de Visita	02308 / 18/04/2018
Ubicación	Santa María, Montecristi	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: INVERSORES DE LA ESCUELA NO FUNCIONAN, DIRECTORA SOLICITA BANCOS PARA SENTARSE EN AREAS EXTERIORES, AL 2DO PISO NO LLEGA PRESION DE AGUA, SE PERCIBEN ESCAPES DE AGUA EN ALGUNAS GRIFERIAS.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		10	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios		10	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		40	NO LLEGA PRESION SUFICIENTE
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipanico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos		●	NO LLEGA AGUA SUFICIENTE
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		40	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Jose Gabriel Garcia	Codigo/Fecha de Visita	10558 / 18/04/2018
Ubicación	Pepillo Salcedo, Montecristi	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: COMEDOR NO RECIBE AGUA, TODOS LOS TINACOS PRESENTAN ALGUN TIPO DE PROBLEMA, SISTEMA DE BOMBEO NO FUNCIONA, BLOQUE DE BAÑOS NO DISPONE DE TINACO.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		10	
Pintura puertas y ventanas		10	
Pintura cancha		60	
Aparatos sanitarios		25	
Griferia baños		50	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		50	
Filtraciones techos hormigon		15	
Filtraciones techos comedor		15	EN EL AREA DE LA COCINA
Barras antipánico puertas comedor	OK	----	
Brazo hidráulico puertas comedor	OK	----	
Luminarias comedor	OK	----	
Sistema eléctrico general	OK	----	
Inversor comedor	OK	----	
Tinacos de agua en techos		☹	NO MANTIENEN EL AGUA
Sistema drenaje pluvial	OK	----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	----	
Camaras septicas	OK	----	
Verja perimetral y alambre trinchera		25	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Pedro De Los Santos	Codigo/Fecha de Visita	02305 / 18/04/2018
Ubicación	Carbonera, Montecristi	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: ILUMINACION CANCHA DE BALONCESTO NO FUNCIONA, EL COMEDOR NO POSEE ELECTRICIDAD, YA QUE NO ESTA CONECTADO AL CIRCUITO DE LA ESCUELA.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		25	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		50	BOMBA NO FUNCIONA
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidráulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor		-----	NO HAY ELECTRICIDAD
Sistema eléctrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	NO ESTAN EN USO POR FALTA DE BOMBEO
Sistema drenaje pluvial		25	SE QUEDA AGUA ESTANCADA
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	BATEY GAUTIER	Codigo/Fecha de Visita	23012115 / 25/04/2018
Ubicación	SAN PEDRO DE MACORIS	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras		
		
		

Observaciones: Bomba no funciona, algunas areas de la escuela se quedan sin electricidad por momento, a 4 puertas del comedor no le funcionan los llavines, se perciben filtraciones en algunos puntos del comedor, poso septico necesita mantenimiento, comedor no tiene inversor, inversor escuela no funciona, el baño de la directora se tapa con frecuencia.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		25	
Pintura puertas y ventanas		25	
Pintura cancha		75	
Aparatos sanitarios		50	
Griferia baños		50	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		100	bomba no funciona
Filtraciones techos hormigon	ok		
Filtraciones techos comedor		25	se perciben filtraciones en varios puntos
Barras antipánico puertas comedor	ok		
Brazo hidraulico puertas comedor	ok		
Luminarias comedor	ok		
Sistema electrico general		50	en algunas areas se va luz por momentos
Inversor comedor	-	-	no tiene
Tinacos de agua en techos		0	
Sistema drenaje pluvial	ok		
Sistema drenaje aguas negras	ok		
Camaras septicas	ok		
Verja perimetral y alambre trinchera		25	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	REPUBLICA DOMINICANA	Codigo/Fecha de Visita	01057016 / 25/04/2018
Ubicación	DISTRITO NACIONAL	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras	
	 
	

Observaciones: Al 2do nivel no llega presión de agua, el comedor presenta filtraciones en algunos puntos del techo metálico, desagüe de piso en cocina comedor se tapa con frecuencia, los llavines de los baños del comedor no funcionan, puerta cocina comedor no abre, bebedero exterior en deterioro, sistema de filtración no está en uso, los baños en general se encuentran en deterioro

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	-	75	
Pintura puertas y ventanas	-	50	
Pintura cancha	-	50	
Aparatos sanitarios	-	75	
Grifería baños	-	75	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	-	25	bomba se usa de manera manual
Filtraciones techos hormigon	-	50	
Filtraciones techos comedor	-	15	presenta filtraciones en varios puntos
Barras antipánico puertas comedor	ok	-	
Brazo hidráulico puertas comedor	ok	-	
Luminarias comedor	ok	-	
Sistema eléctrico general	ok	-	
Inversor comedor		-	
Tinacos de agua en techos	-	no funcionan	no funcionan
Sistema drenaje pluvial	ok	-	
Sistema drenaje aguas negras	-	75	presenta obstrucciones
Camaras septicas	ok	-	
Verja perimetral y alambre trinchera	-	25	

	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	REPUBLICA DE BRAZIL	Codigo/Fecha de Visita	01066124 / 25/04/2018
Ubicación	DISTRITO NACIONAL	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras




Observaciones: Techo cocina comedor con signos de humedad, bomba principal no funciona usan la sumergible del poso, en la fachada del comedor se han caido el pañete de algunos arcos, Inversor funcionando correctamente, poso septico no se ha limpiado en 1 año, el baño del aula inicial lo usan de almacen. La escuela en general presenta signos de humedad en techo y paredes.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	-	25	
Pintura puertas y ventanas	-	25	
Pintura cancha	-	50	
Aparatos sanitarios	-	25	
Griferia baños	-	25	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	-	50	bomba no funciona
Filtraciones techos hormigon	-	25	
Filtraciones techos comedor	-	15	
Barras antipánico puertas comedor	ok	-	
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-	
Luminarias comedor	ok	-	
Sistema electrico general	ok	-	
Inversor comedor	ok	-	
Tinacos de agua en techos	ok	0	
Sistema drenaje pluvial	ok	-	
Sistema drenaje aguas negras	ok	-	
Camaras septicas	ok	-	
Verja perimetral y alambre trinchera	ok	-	

  REPUBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	ANTONIO DUVERGE	Codigo/Fecha de Visita	01035816 / 25/04/2018
Ubicación	DISTRITO NACIONAL	Supervisor OCI	Arq. Mario Saviñon

Fotos de las Obras

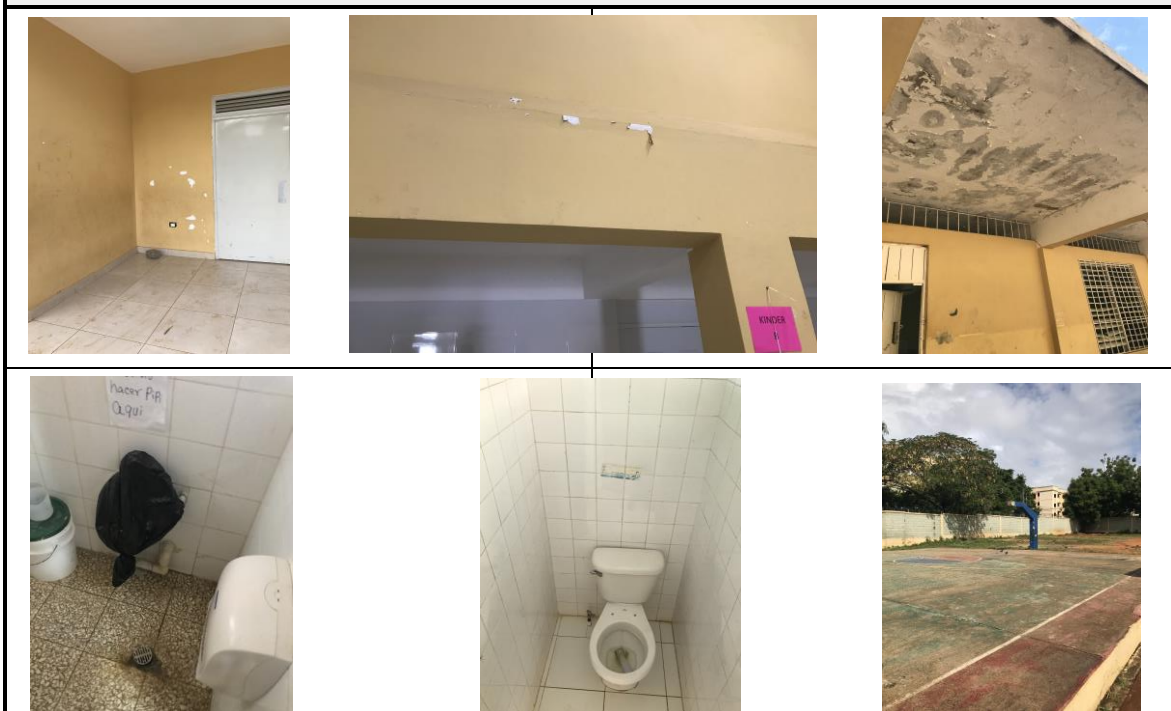

Observaciones: En la parte exterior del comedor se percibe pintura desprendida por humedad, en algunos puntos del interior del comedor se percibe humedad por filtraciones, algunas de las ventanas metálicas en las aulas presentan deterioro, en general la escuela presenta problemas de filtración en paredes y techos. Los baños presentan deterioro general en puertas, equipos y grifería así como vandalismo, la pintura de la cancha de basquetbol se encuentra deteriorada y la misma no cuenta con tableros ni iluminación.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		50	
Pintura puertas y ventanas		50	
Pintura cancha		50	
Aparatos sanitarios		50	
Griferia baños		50	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	ok		
Filtraciones techos hormigon		75	
Filtraciones techos comedor		15	
Barras antipánico puertas comedor	ok		
Brazo hidraulico puertas comedor	ok		
Luminarias comedor	ok		
Sistema electrico general	ok		
Inversor comedor	ok		
Tinacos de agua en techos	ok	5	
Sistema drenaje pluvial	ok		
Sistema drenaje aguas negras	ok		
Camaras septicas			1 año sin limpiar
Verja perimetral y alambre trinchera	ok		

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
---	--	--	--

Nombre de Escuela	ACTIVO 20-30	Codigo/Fecha de Visita	473/ 25/04/2018
Ubicación	PADRES LAS CASAS , AZUA	Supervisor OCI	ING. Ronni Collado

Fotos de las Obras			
---------------------------	--	--	--

Observaciones: NO TIENE TARJA EL COMEDOR , TIENE GRIETAS Y FILTRACION , CUANDO LLUEVE POR LAS PUERTAS DE ADELANTE SE LE ENTRA EL AGUA AL COMEDOR , EL PAÑETE DE LA COCINA DE LA PARTE DE ATRÁS SE ESTA CAYENDO, PUERTA DEL BAÑO DE LAS AULAS Y VENTANA DAÑADA Y ESE MISMO PLANTEL TIENE OTRO MODULO FUERA QUE EN REALIDAD ERA LA ANTIGUA ESCUELA Y SIGUE EN FUNCIONAMIENTO Y ESE PLANTEL NO SE REPARO, LAS JUNTAS DE LOS MODULOS DETERIORADAS, PINTURA DEL ASTA DE LA BANDERA EN DETERIORO.

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general	ok	-----	
Pintura puertas y ventanas	ok	-----	
Pintura cancha	Deterioro	50%	el hormigon tambien
Aparatos sanitarios	Dañada	2	tapas de los toilet
Griferia baños	Dañada	3	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	ok	-----	
Filtraciones techos hormigon	ok	-----	
Filtraciones techos comedor		20%	en la cocina
Barras antipánico puertas comedor	ok	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-----	
Luminarias comedor	ok	-----	
Sistema electrico general	ok	-----	
Inversor comedor	ok	-----	
Tinacos de agua en techos	ok	-----	
Sistema drenaje pluvial	ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras	ok	-----	
Camaras septicas	ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	Deterioro	10%	alambre de trinchera

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Delia Santelises	Codigo/Fecha de Visita	4005/ 19/04/2018
Ubicación	El Rubio, San Jose de Las Matas, Prov. Santiago	Supervisor OCI	ING. Ronni Collado

Fotos de las Obras			
			
			

Observaciones: Las junta de los pisos en general abiertas, operadores de ventanas deteriorados, EL Comedor : rejillas del comedor rotas , llaves lateral de los lavamanos de granito en comedor sin terminacion , reparar grietas en muros.

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general		40%	
Pintura puertas y ventanas		10%	en las aulas
Pintura cancha	ok	-----	
Aparatos sanitarios	Dañado	2 Unid.	
Griferia baños	Dañado	2 Unid.	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	ok	-----	
Filtraciones techos hormigon		20%	aulas y pasillo
Filtraciones techos comedor		15%	en techo de aluzinc
Barras antipanico puertas comedor	ok	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-----	
Luminarias comedor	ok	-----	
Sistema electrico general		5%	los tomacorrientes
Inversor comedor	ok	-----	
Tinacos de agua en techos	ok	-----	
Sistema drenaje pluvial	ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras	ok	-----	
Camaras septicas	ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	ok	-----	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
---	--	--	--

Nombre de Escuela	Dr. Arturo Grullon	Codigo/Fecha de Visita	3943/ 19/04/2018
Ubicación	Janico, Prov. Santiago	Supervisor OCI	ING. Ronni Collado

Fotos de las Obras	
---------------------------	--



Observaciones: **COMEDOR :** Faltan zocalos en el frente, tapa de registro electrico. **Cancha :** no tiene las columnas ni los tableros ni los aros.

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general		40%	en aulas y comedor, pasarelas
Pintura puertas y ventanas	ok	-----	
Pintura cancha		60%	
Aparatos sanitarios	Dañada	10 und	aula inicial , modulo de baños
Griferia baños	Dañada	4 und	aula inicial , modulo de baños
Cisterna, Bomba, Agua Potable	Dañada	1 und	bomba de agua y tanque
Filtraciones techos hormigon		30%	aula inicial , modulo de baños
Filtraciones techos comedor		60%	
Barras antipánico puertas comedor	ok	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-----	
Luminarias comedor	ok	-----	
Sistema electrico general		15%	zocalos
Inversor comedor	ok	-----	
Tinacos de agua en techos		🔌	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras	ok	-----	
Camaras septicas	ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	ok	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.

Nombre de Escuela	EDUARDO BELTRE LUCIANO	Codigo/Fecha de Visita	8172/ 25/04/2018
Ubicación	BOHECHIO , SAN JUAN DE LA MAGUANA	Supervisor OCI	ING. Ronni Collado

Fotos de las Obras


	
	

Observaciones:

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general	ok	-----	
Pintura puertas y ventanas	ok	-----	
Pintura cancha	Deterioro	15%	
Aparatos sanitarios	Deterioro	3	
Griferia baños	Deterioro	2	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	ok	-----	
Filtraciones techos hormigon	ok	-----	
Filtraciones techos comedor	Deterioro	30%	en la cocina del comedor, en el aluzinc
Barras antipanico puertas comedor	ok	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-----	
Luminarias comedor	ok	-----	
Sistema electrico general		10%	en el segundo nivel hay 2 aulas que no tienen
Inversor comedor	ok		no tiene
Tinacos de agua en techos	ok	-----	
Sistema drenaje pluvial	ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras	ok	-----	
Camaras septicas	ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10%	el lado de la cancha muy bajita

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	ACTIVO 20-30	Codigo/Fecha de Visita	3282/ 25/04/2018
Ubicación	SAN JUAN DE LA MAGUANA	Supervisor OCI	ING. Ronni Collado

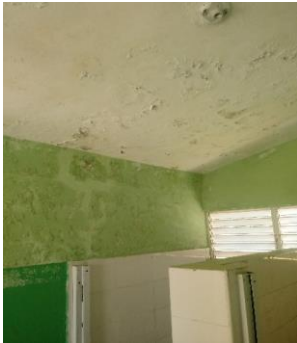
Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: LAS PUERTAS DEL AULA INICIAL ESTAN DAÑADAS Y LOS LLAVINES, TIENE FILTRACION EL AULA INICIAL , LA ELECTRICIDAD EN GENERAL CON PROBLEMAS , LA BOMBA Y EL TANQUE NO FUNCIONAN , LAS VENTANAS TIENEN DETERIORO , LA JARDINERIA ESTA DETERIORADA , LAS ACERAS AGRIETADAS, LOS PLAFONES DEL MODULO DE AULAS DE LOS BAÑOS DETERIORADOS, FILTRACION EN LOS MODULOS DE BAÑOS, EL AREA DE JUEGO DEL AULA INICIAL Y LOS COLUMPIOS ESTAN DAÑADOS. LAS PUERTA DE LA CABINA DE BAÑOS DAÑADAS.

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general	Deteriorada	50%	
Pintura puertas y ventanas	Deteriorada	30%	en las ventanas de los modulos
Pintura cancha	Deteriorada	80%	Y el hormigon
Aparatos sanitarios	Dañados	12 und.	toilet y orinales
Griferia baños	Dañados	8 und.	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	Dañada	100%	
Filtraciones techos hormigon		70%	en los los modulos de baños y aula inicial
Filtraciones techos comedor	ok	-----	
Barras antipánico puertas comedor	ok	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-----	
Luminarias comedor	ok	-----	
Sistema electrico general		100%	
Inversor comedor	ok	-----	
Tinacos de agua en techos			flota
Sistema drenaje pluvial		50%	
Sistema drenaje aguas negras		30%	
Camaras septicas	ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		40%	no tiene alambres y la verja es muy bajita

 		MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018		 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
Ficha de Datos de la Escuela Visitada.					
Nombre de Escuela		MERCEDES MANZUETA MORENO		Codigo/Fecha de Visita	
				04670/ 17/04/2018	
Ubicación		Yamasa , 17-01,		Supervisor OCI	
				ING. Angel Sang Reyes	
Fotos de las Obras					
					
llaves de chorro fueron sustraídas			pañete de techo en cocina se esta desprendiendo		
					
puerta con llavin dañado y curtida por plastico pegado			cerradura sin manija		
Observaciones: COMEDOR : Se está desprendiendo el pañete de techo en Cocina zona de fregaderos , puertas y ventanas curtidas por haberle dejado el plastico, cerraduras dañadas , llaves de chorro sustraídas					
Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios		
Pintura general		10%	en aulas y comedor, pasarelas		
Pintura puertas y ventanas	ok	50%	pintura dañada por dejarle el plastico!!		
Pintura cancha		n/a	no hay		
Aparatos sanitarios		10%			
Griferia baños		15%	en lavamanos no quedan fijas		
Cisterna, Bomba, Agua Potable		5%			
Filtraciones techos hormigon		10%			
Filtraciones techos comedor		15%	algunas goteras		
Barras antipanico puertas comedor		5%			
Brazo hidraulico puertas comedor		5%			
Luminarias comedor		10%			
Sistema electrico general		10%			
Inversor comedor		5%			
Tinacos de agua en techos		5%			
Sistema drenaje pluvial		5%			
Sistema drenaje aguas negras	ok				
Camaras septicas	ok				
Verja perimetral y alambre trinchera		5%			

 		MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018		 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
Ficha de Datos de la Escuela Visitada.					
Nombre de Escuela		LAUREANO HEREDIA LA COLA		Codigo/Fecha de Visita	
				04622/ 17/04/2018	
Ubicación		Yamasa , 17-01,		Supervisor OCI	
				ING. Angel Sang Reyes	
Fotos de las Obras					
 					
		cerradura muy oxidada		llave no se fija bien	
					
cerradura dañada y toda oxidada		baja gestion de la direccion no procede a resolver esto.		Este orinal dañado tiene tiempo sin reparar	
Observaciones: COMEDOR : El comedor con sus instalaciones recibe fuertes embates de los usuarios de esta zona . Hay ligera baja gestion de la direccion en resolver problemas , quizás por falta de recursos y de un tecnico que dirija las reparaciones					
Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios		
Pintura general		15%	varios desprendimientos		
Pintura puertas y ventanas		25%	Hay deterioro en cerraduras		
Pintura cancha		n/a			
Aparatos sanitarios		15%			
Griferia baños		20%			
Cisterna, Bomba, Agua Potable		5%			
Filtraciones techos hormigon		5%			
Filtraciones techos comedor		10%	algunas goteras		
Barras antipánico puertas comedor		5%			
Brazo hidraulico puertas comedor		5%			
Luminarias comedor		10%			
Sistema electrico general		10%			
Inversor comedor		5%			
Tinacos de agua en techos		5%			
Sistema drenaje pluvial		5%			
Sistema drenaje aguas negras		10%			
Camaras septicas		10%			
Verja perimetral y alambre trinchera		10%			

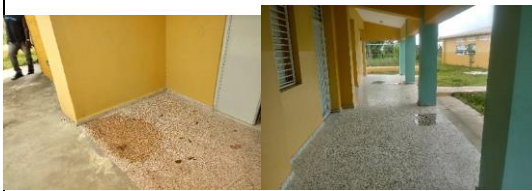 		MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018		 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
Ficha de Datos de la Escuela Visitada.					
Nombre de Escuela		JUAN SEBASTIAN LEMBA		Codigo/Fecha de Visita	
				04707/ 17/04/2018	
Ubicación		Bayaguana , Batey Laura , 17-03,		Supervisor OCI	
				ING. Angel Sang Reyes	
Fotos de las Obras					
					
okk comedor está aun en cero uso , no vemos barra antipánico en puertas laterales hay dos cerraduras mal instaladas				parte atras notar pozo agua estancada en piso acera	
					
Puerta parte atras parece fue mal instalada , por fuera denota tola oxidable				aguas lluvias estancadas en pasillos	
Observaciones: COMEDOR : Esta recién terminado , menos de un año, aun no ha recibido los embates de los usuarios , todo esta en buenas condiciones . No vemos barras antipánico en los laterales. La acera de acceso aulas nuevas al sanitario esta muy agrietada. hay filtraciones techo en aulas existentes					
Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios		
Pintura general		10%	algunos puntos pintura se desprende en muros		
Pintura puertas y ventanas		5%	aparece un pelado oxidado en puerta trasera		
Pintura cancha		n/a			
Aparatos sanitarios		5%			
Grifería baños		5%			
Cisterna, Bomba, Agua Potable		0%			
Filtraciones techos hormigon		10%	solo en techo aulas viejas existentes		
Filtraciones techos comedor		0%			
Barras antipánico puertas comedor		0%			
Brazo hidraulico puertas comedor		0%			
Luminarias comedor		0%			
Sistema electrico general		0%	aun no hay alimentacion electrica , es solar		
Inversor comedor		0%			
Tinacos de agua en techos		0%			
Sistema drenaje pluvial		0%			
Sistema drenaje aguas negras		10%			
Camaras septicas		0%			
Verja perimetral y alambre trinchera		5%			

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	PALACIO ESCOLAR ESPAÑA	Codigo/Fecha de Visita	00041/ 17/04/2018
Ubicación	Distrito Nacional , Villa Consuelo ,distr educ 10-04	Supervisor OCI	ING. Angel Sang Reyes


Fotos de las Obras	
 hay problemas electricos de calentamiento de lineas y se apagan ramales	 tuberia de gas desprendida  Directora dice cambio todas las llaves de chorro
 Directora se queja de que la cerradura de arriba no cierra cuando se acciona abajo	  Hay problemas con la tuberia de desagüe se han desprendido y las canaletas muy llenas y sucias

Observaciones: COMEDOR : Hay problemas con la tuberia de desagüe se han desprendido y las canaletas muy llenas y sucias . Directora se queja de que la cerradura de arriba de algunas puertas no cierra cuando se acciona abajo. Por problemas con la calidad la direccion cambió todas las llaves de chorro r/manguera. Hay problemas de corto circuito en el comedor

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general		15%	
Pintura puertas y ventanas		5%	aparece un pelado oxidado en puerta trasera
Pintura cancha			
Aparatos sanitarios		10%	
Griferia baños		20%	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		5%	
Filtraciones techos hormigon		10%	solo en techo aulas viejas existentes
Filtraciones techos comedor		10%	algunas goteras
Barras antipánico puertas comedor		0%	
Brazo hidraulico puertas comedor		0%	
Luminarias comedor		0%	
Sistema electrico general		10%	Hay que resolver problema en un circuito de luces
Inversor comedor		0%	
Tinacos de agua en techos		5%	
Sistema drenaje pluvial		5%	problemas en pluvial de techos
Sistema drenaje aguas negras		0%	al alcantarillado
Camaras septicas		0%	
Verja perimetral y alambre trinchera		10%	


 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	POLITECNICO CARDENAL SANCHA 10-01	Codigo/Fecha de Visita	/ 17/04/2018
Ubicación	Distrito Nacional , Villa Mella ,distr educ 10-01	Supervisor OCI	ING. Angel Sang Reyes

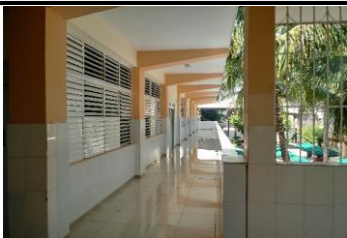Fotos de las Obras	
 	 

Observaciones: modulo 4 aulas : En este politecnico hay alta gestion en general , el mantenimiento se ejecuta de manera oportuna y eficaz . La direccion tiene un tecnico muy habil y que resuelve los problemas de mantenimiento y reparacion menor

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general		5%	hay un retoque linea por rectificar
Pintura puertas y ventanas	okk	0%	atendido muy bien por la direccion
Pintura cancha	okk	10%	okk techado, solo retoque
Aparatos sanitarios	okk	0%	la Direccion da buen mantenimiento a tiempo
Griferia baños		5%	minimo
Cisterna, Bomba, Agua Potable		5%	
Filtraciones techos hormigon		10%	solo en techo aulas viejas existentes
Filtraciones techos comedor		n/a	no hay comedor , son 4 aulas en 2do nivel
Barras antipánico puertas comedor		0%	
Brazo hidraulico puertas comedor		0%	
Luminarias comedor		0%	
Sistema electrico general		10%	Hay que resolver problema en un circuito de luces
Inversor comedor		0%	
Tinacos de agua en techos		5%	
Sistema drenaje pluvial		5%	problemas en pluvial de techos
Sistema drenaje aguas negras		0%	al alcantarillado
Camaras septicas		0%	
Verja perimetral y alambre trinchera		10%	

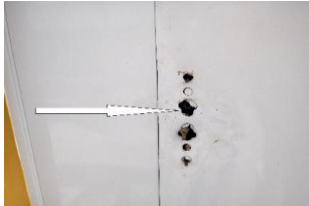
		MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018		 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
Ficha de Datos de la Escuela Visitada.					
Nombre de Escuela	SOR LEONOR GIBB		Codigo/Fecha de Visita	03621/ 19/04/2018	
Ubicación	San Pedro Macoris ,Consuelo , 05-05,		Supervisor OCI	ING. Angel Sang Reyes	
Fotos de las Obras					
					
vista comedor grande sor leonor G		cerradura fue forzada por forajidos		ubica en lado atrás	
					
El desagüe directo a la acera perimetral termina creando mucho sucio		hay goteras cuando llueve fuerte		puerta mc muy mal anclada	
Observaciones: COMEDOR : : Aún no está funcionando la cocina se esperan los equipos, llegaron las mesas y las sillas, nos atiende el mayordomo Jesus Fco. Peralta 809-358-1557 quien nos reporta los problemas actuales : a) Los desagües verticales están manchando mucho las aceras y escalones , el punto de descarga esta con mucha lama. b) Forzaron y dañaron la puerta posterior de la cocina. c) la puerta malla ciclónica que va hacia el cuarto eléctrico de la cocina esta zafada del apoyo de arriba se ve que no anclaron bien con el concreto. d) Hay puertas que lamentablemente les dejaron el plástico que traen y ya se dañó la pintura. e) Piso granito en interior cocina nunca se fue brillado f) Cuando llueve fuerte caen por más de 5 goteras, por corregir , las canaletas de desagüe se rebosan. g) la caja de breakers principal esta atiborrada de breakers finos , cuando pasa mucho tiempo y algunos se disparan .h) piso acera lado posterior cocina tiene grietas grandes,. i) piso interior cocina parece no fue brillado					
Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios		
Pintura general		10%	Hay algunas manchas y desprendimientos		
Pintura puertas y ventanas	ok	5%			
Pintura cancha		n/a			
Aparatos sanitarios		10%			
Griferia baños		15%	en lavamanos no quedan fijas		
Cisterna, Bomba, Agua Potable		10%			
Filtraciones techos hormigon		15%			
Filtraciones techos comedor		15%	algunas goteras		
Barras antipánico puertas comedor		2%			
Brazo hidraulico puertas comedor		5%			
Luminarias comedor		10%			
Sistema electrico general		15%	un ramal del techo se apaga , panel atestado		
Inversor comedor		5%			
Tinacos de agua en techos		3%			
Sistema drenaje pluvial		0%			
Sistema drenaje aguas negras	ok	0%			
Camaras septicas	ok	0%			
Verja perimetral y alambre trinchera		50%	verja exterior no se reparó . Tiene tola dañada		

 		MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018		 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
Ficha de Datos de la Escuela Visitada.					
Nombre de Escuela		JUAN VICENTE MOSCOSO		Codigo/Fecha de Visita	
				03542/ 19/04/2018	
Ubicación		San Pedro Macoris 05-01		Supervisor OCI	
				ING. Angel Sang Reyes	
Fotos de las Obras					
					
modulo de 4 aulas en 2do nivel		aparatos desprendidos		Ceramica en mal estado	
					
				las puertas fueron reparadas por la direccion aun quedan partes por resolver	
					
falta aparatos , ceramica rota		ventanas le dejaron el plastico , la pintura aun no se ha danado porque aqui no le da el sol		pasillo , pintura sobre zocalos desprendiendose	
					
				pasamanos herreria se desprenden	
Observaciones modulo 4 aulas : En general los trabajos no fueron hechos con la calidad esperada. Nos recibe Beniza Grullon 809-696-6302. Revisamos la construcción 2do nivel de 4 aulas sobre el modulo existente . a) Franja de pintura semiglos (o aceite) en casi todo el pasillo y algunas puntos interior presenta muchos desprendimientos y decoloración. b) Baños no se usan mucho porque tiran filtración al 1er nivel c) Hay 2 tiradores desprendidos y 2 llavines reparados d) Se desprendió un pasamano completo de tubo 2" en la escalera , falta de buen anclajes, el problema está en los demás pasamanos y están propenso a caerse también. e) Todas las lámparas de techo que puso el contr fueron reemplazadas por la escuela por problemas de que se fueron cayendo una a una según la mayordoma sra. Teodora. f) Casi el 50% de las ventanas les dejaron el plástico protector pero aún no se han dañado todas , se mando a quitar . g) el granito de la escalera nunca se pulió.					
Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios		
Pintura general		25%	Hay manchas y desprendimientos		
Pintura puertas y ventanas	ok	15%			
Pintura cancha		n/a			
Aparatos sanitarios		20%			
Griferia baños		20%	en lavamanos no quedan fijas		
Cisterna, Bomba, Agua Potable		5%			
Filtraciones techos hormigon		15%			
Filtraciones techos comedor		n/a			
Barras antipánico puertas comedor		n/a			
Brazo hidraulico puertas comedor		n/a			
Luminarias comedor		n/a			
Sistema electrico general		20%	todas las lamparas de techo mal instaladas se desprendieron y fueron cambiadas		
Inversor comedor		n/a			
Tinacos de agua en techos		10%			
Sistema drenaje pluvial		5%			
Sistema drenaje aguas negras		2%			
Camaras septicas		5%			
Verja perimetral y alambre trinchera		5%			

  REPUBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	SAN PEDRO APOSTOL	Codigo/Fecha de Visita	03546/ 19/04/2018
Ubicación	San Pedro Macoris 05-01	Supervisor OCI	ING. Angel Sang Reyes

Fotos de las Obras

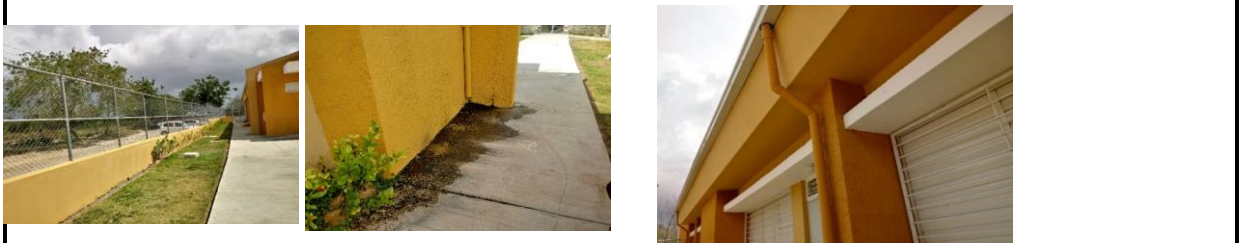

la verja metálica a la izquierda se ve en oxidación acera con problemas por el agua desagüe



cuando llueve fuerte caen algunas goteras dentro

San Pedro Apostol : COMEDOR la cocina aun no funciona , no ha llegado el equipamiento , llegaron la mayor parte de sillas y mesas y 4 bebederos .

a) Cuando llueve hay goteras dentro del comedor

b) Hay dos llavines defectuosos.

c) El Extractor principal y secundario prenden con un interruptor doble de luces cenitales .

d) Las salidas de agua potable no tienen su terminación niple y llave angular

e) No vemos la placa letrero de OCI.

f) No hay abanicos de pared , no hay inversor

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general		2%	algunos puntos con manchas
Pintura puertas y ventanas	ok	1%	dos cerraduras con defecto
Pintura cancha	ok	n/a	
Aparatos sanitarios	ok	2%	
Grifería baños	ok	1%	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	ok	0%	
Filtraciones techos hormigon	ok	2%	
Filtraciones techos comedor		8%	hay goteras
Barras antipánico puertas comedor	ok	0%	
Brazo hidráulico puertas comedor	ok	0%	
Luminarias comedor	ok	2%	
Sistema eléctrico general	ok	2%	
Inversor comedor	ok	n/a	
Tinacos de agua en techos	ok	2%	
Sistema drenaje pluvial	ok	1%	revisar agua del techo cae directo en aceras
Sistema drenaje aguas negras	ok	1%	
Camaras septicas	ok	0%	
Verja perimetral y alambre trinchera	ok	5%	oxidación

	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	ATABEIRA modulo inicial	Codigo/Fecha de Visita	03542/ 19/04/2018
Ubicación	San Pedro Macoris 05-01	Supervisor OCI	ING. Angel Sang Reyes

Fotos de las Obras



modulo de 2 aulas con pasarelas nivel inicial

lateral presenta pintura endesprendimientos debajo alfeizar

aqui hay serio problemas de humedad



humedad en estos muros divisorios ambas aulas

ATABEIRA : 2 AULAS DEL NIVEL DE INICIAL

- a) Pintura exterior e interior bastante descolorada debajo alfeizar de ventanas
- b) Muros interiores divisorios en ambas aulas presentan muchas manchas de humedad
- c) Las cerraduras de puertas han salido de regular a malas .

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general		25%	Hay muchas manchas y desprendimientos debajo nivel alfeizar
Pintura puertas y ventanas		10%	cerraduras malas
Pintura cancha		n/a	
Aparatos sanitarios		5%	
Griferia baños		5%	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		5%	
Filtraciones techos hormigon		15%	
Filtraciones techos comedor		n/a	
Barras antipánico puertas comedor		n/a	
Brazo hidraulico puertas comedor		n/a	
Luminarias comedor		n/a	
Sistema electrico general		5%	
Inversor comedor		n/a	
Tinacos de agua en techos		5%	
Sistema drenaje pluvial		5%	
Sistema drenaje aguas negras		2%	
Camaras septicas		0%	
Verja perimetral y alambre trinchera		0%	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Basica Guayabal	Código/Fecha de Visita	3925 / 19/04/2018
Ubicación	Puñal, Prov. Santiago	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.

Fotos de las Obras

Observaciones:			
Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		100	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor		30	
Brazo hidraulico puertas comedor		30	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos			Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Bomba de Yaiba	Código/Fecha de Visita	1124 / 17/04/2018
Ubicación	Villa Riva, Prov. Duarte	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.

Fotos de las Obras



Observaciones: Escalera metalica hacia techo de la cocina con alto grado de oxidacion. Vía de entrada hacia la zona de la cocina intransitable. Interior de la caseta de la cisterna sin terminacion. Los tinacos pierden su agua aun estando el plantel sin uso, debido a fugas en la red de agua potable.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		10	
Pintura puertas y ventanas	OK		
Pintura cancha		60	
Aparatos sanitarios		5	
Griferia baños		30	
Cisterna, Bomba, Agua Potable			Fugas en red de agua potable
Filtraciones techos hormigon		40	En la Oficina de la Direccion y en pasarela
Filtraciones techos comedor			Goteras
Barras antipánico puertas comedor		50	
Brazo hidraulico puertas comedor		50	
Luminarias comedor		5	
Sistema electrico general		5	
Inversor comedor			
Tinacos de agua en techos		♂	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial		5	
Sistema drenaje aguas negras	OK		
Camaras septicas	OK		
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Campeche Arriba	Código/Fecha de Visita	1094 / 17/04/2018
Ubicación	Pimentel, Prov. Duarte	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones:

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		10	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor		25	
Brazo hidraulico puertas comedor		25	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos		🔧	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Claridilia Cepin	Código/Fecha de Visita	3931 / 19/04/2018
Ubicación	Navarrete, Prov. Santiago	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.



Observaciones: Alcantarilla cajon de drenaje pluvial frente al comedor, esta obstruida. La parrilla de drenaje pluvial al lado del comedor presenta rotura. Lona impermeabilizante en techo con losa inclinada presenta un levantamiento. Varios desagües de piso en baños estan tapados. La Direccion de la escuela instaló un fregadero de granito en el area donde sería instalado uno de acero inoxidable.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		10	
Pintura puertas y ventanas		5	
Pintura cancha		10	
Aparatos sanitarios		15	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable			La bomba requiere ser sustituida
Filtraciones techos hormigon	O.K.	-----	
Filtraciones techos comedor	O.K.	-----	
Barras antipánico puertas comedor		60	
Brazo hidraulico puertas comedor		60	
Luminarias comedor	O.K.	-----	
Sistema electrico general	O.K.	-----	
Inversor comedor	O.K.	-----	
Tinacos de agua en techos		☹	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial		20	
Sistema drenaje aguas negras	O.K.	-----	
Camaras septicas	O.K.	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	O.K.	-----	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Cleotilde Herrera	Código/Fecha de Visita	1112 / 17/04/2018
Ubicación	Villa Riva, Prov. Duarte	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.



Observaciones: Se evindencian fugas de agua en el interior de la caseta de la cisterna. La escalera metalica hacia el techo de la cocina presenta oxidacion. El aula de inicial no esta aislada del resto del plantel.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		50	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños		20	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		5	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor			Gotera en techo
Barras antipánico puertas comedor		80	
Brazo hidraulico puertas comedor		70	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general		5	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos		🔧	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Felicia Hernandez	Código/Fecha de Visita	3879 / 19/04/2018
Ubicación	Gurabo, Prov. Santiago	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: El area civica se inunda luego de las precipitaciones pluviales debido a que la cucullera de captacion es muy pequeña. Este plantel presenta un alto grado de deterioro en su planta fisica. La mayoría de los drenajes de lavamanos y fregaderos estan inservibles.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		50	
Pintura puertas y ventanas		60	
Pintura cancha		100	
Aparatos sanitarios		20	
Griferia baños		80	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	O.K.	-----	
Filtraciones techos hormigon	O.K.	-----	
Filtraciones techos comedor	O.K.	-----	
Barras antipánico puertas comedor		50	
Brazo hidraulico puertas comedor		50	
Luminarias comedor	O.K.	-----	
Sistema electrico general	O.K.	-----	
Inversor comedor			
Tinacos de agua en techos		☹	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial			Deficiente en la parte soterrada
Sistema drenaje aguas negras		30	
Camaras septicas	O.K.	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Guarina Garcia Amparo	Código/Fecha de Visita	1119 / 17/04/2018
Ubicación	Las Taranas, Prov. Duarte	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: Los interruptores eléctricos de los extractores de la cocina se encuentran en el exterior de la edificación.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		75	
Aparatos sanitarios		10	
Griferia baños		30	
Cisterna, Bomba, Agua Potable			Filtracion en cisterna
Filtraciones techos hormigon		40	En techos planos de baños
Filtraciones techos comedor			Multiples goteras
Barras antipánico puertas comedor		90	
Brazo hidraulico puertas comedor		90	
Luminarias comedor		5	
Sistema electrico general		10	
Inversor comedor	OK	-----	No tiene
Tinacos de agua en techos		🔧	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras		5	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		5	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Maria Petronila Rodriguez	Código/Fecha de Visita	4077 / 19/04/2018
Ubicación	Canca La Piedra, Prov. Santiago	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: Piso de granito de la cocina esta manchado.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		10	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor		40	
Brazo hidraulico puertas comedor		40	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos		🔧	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		5	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Padre Luis D'Yanguela	Código/Fecha de Visita	1143 / 17/04/2018
Ubicación	Pimentel, Prov. Duarte	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.



Observaciones:

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		15	
Pintura puertas y ventanas		10	
Pintura cancha		100	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños		15	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor		30	
Brazo hidráulico puertas comedor		30	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema eléctrico general	OK	-----	
Inversor comedor			No tiene
Tinacos de agua en techos		☹	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras		10	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		30	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Sergio Hernandez	Código/Fecha de Visita	4069 / 19/04/2018
Ubicación	Tamboril, Prov. Santiago	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: Piso de granito de la cocina esta manchado por intrusion de agua pluvial. Gotera en el empalme entre la cocina y el comedor. Varios interruptores electricos estan inservibles.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		50	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor			En el empalme entre comedor y cocina
Barras antipánico puertas comedor		60	
Brazo hidraulico puertas comedor		60	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general		5	
Inversor comedor			No tiene
Tinacos de agua en techos		●	Flota de cierre no funciona
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	El Corbano	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Bánica	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz

Fotos de las Obras



Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, impermeabilización, construcción de comedor y módulo de baños.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	15	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		50	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Hato Viejo	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Elias Piña	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz

Fotos de las Obras



Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, impermeabilización, construcción de comedor, módulo de aula inicial y baños.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	20	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	N/A	-----	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	5	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Hermanos Critobal	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Las Matas de Farfan	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz



Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, impermeabilización, construcción de comedor, módulo de aula, módulo de aula inicial y baños.
 En la visita se pudo apreciar que la escuela presenta filtraciones aisladas, presenta problemas de agua (las tuberías están defectuosas).

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		20	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		60	
Aparatos sanitarios		20	
Griferia baños		20	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		-----	Prenseta problema en las tuberías (el agua no llega)
Filtraciones techos hormigon		20	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidráulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema eléctrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

  REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Raymundo Mateo	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Las Matas de Farfan	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz



Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, impermeabilización, construcción de comedor, módulo de aula inicial y baños. En la visita se pudo apreciar que la escuela presenta filtraciones, las ventanas del primer nivel de aulas no están instaladas correctamente, plafones de los baños dañados o faltantes, en el comedor se presentó una falla eléctrica con una de las lámparas de techo.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		40	
Pintura puertas y ventanas		30	
Pintura cancha		30	
Aparatos sanitarios		50	
Grifería baños		50	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon		50	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor		20	
Brazo hidráulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor		40	
Sistema eléctrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	Verja perimetral no tiene alambre de trinchera

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Pedro Alejandrino Pina	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Luperon	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz

Fotos de las Obras	
	
	
	

Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, acondicionamiento de baños, construcción de comedor e impermeabilización.

En la visita se pudo apreciar que la escuela presenta filtraciones generales en todos los módulos lo que esta generando que lámparas y abanicos de techo tengan corto circuito, presenta problemas de agua (no tienen pozo tubular), EDE Norte aún no realizado la conexión del nuevo transformador instalado, algunas lámparas de techo de los módulos se han caido debido a una mala instalación, la pintura aplicada a los módulos esta en su mayoría en buen estado.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	10	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		75	
Aparatos sanitarios	OK	5	
Griferia baños	OK	5	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	Se necesita un pozo filtrante
Filtraciones techos hormigon		50	
Filtraciones techos comedor		5	Algunas filtraciones en techo metálico
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	EDE Norte aún no realizado la conexión del nuevo tr
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	10	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	ANA DOLORES D'ORBILLE	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Puerto Plata	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz



Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, acondicionamiento de baños, impermeabilización, construcción de comedor y construcción de aula inicial.

En la visita se pudo apreciar que la pintura aplicada a los módulos esta en buen estado aunque presenta deterioro en sitio aislados, el agua en los baños y la luz funcionan sin problemas, el comedor aún está cerrado debido a que el contratista tiene la llave.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	2	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	10	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipanico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	José María Quezada	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Los Hidalgos	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz



Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, acondicionamiento de baños e impermeabilización. En la visita se pudo apreciar que sépticos y filtrantes defectuosos (baños no descargan de manera apropiada), la pintura aplicada a los módulos esta en su mayoría en buen estado.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Grifería baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	Se necesita limpieza del séptico
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Politecnico de Haina	Codigo/Fecha de Visita	08019/17 abril 2018
Ubicación	Provincia San Cristobal	Supervisor OCI	Ing. Elvira Salazar



Observaciones: en este centro hay filtraciones en los techos de las aulas.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		15	
Pintura puertas y ventanas		5	
Pintura cancha	-----	-----	
Aparatos sanitarios		5	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		-----	
Filtraciones techos hormigon		15	
Filtraciones techos comedor	n/a	-----	
Barras antipánico puertas comedor	n/a	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	n/a	-----	
Luminarias comedor	n/a	-----	
Sistema electrico general	ok	-----	
Inversor comedor	n/a	-----	
Tinacos de agua en techos		-----	
Sistema drenaje pluvial		-----	
Sistema drenaje aguas negras		-----	
Camaras septicas	ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	ok	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	---	---



Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Hogar Escuela Doña Chucha	Codigo/Fecha de Visita	02988/17 abril 2018
Ubicación	Madre Vieja, Provincia San Cristobal	Supervisor OCI	Ing. Elvira Salazar

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: En area de comedor faltan operadores en la ventanas. En modulos de aulas existen filtraciones en las pasarelas y en aulas. En los baños del 2do nivel hay uno que no llega el agua.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		30	
Pintura puertas y ventanas		5	
Pintura cancha	-----	-----	
Aparatos sanitarios		5	
Griferia baños		10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	ok	-----	
Filtraciones techos hormigon		15	
Filtraciones techos comedor		10	Las filtraciones estan en el area de cocina. Tambien en losas de vuelo.
Barras antipánico puertas comedor		20	Las barras antipánico se despegaron
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-----	
Luminarias comedor	ok	-----	
Sistema electrico general	ok	-----	
Inversor comedor	ok	-----	
Tinacos de agua en techos		-----	
Sistema drenaje pluvial	ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras	ok	-----	
Camaras septicas	ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	ok	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

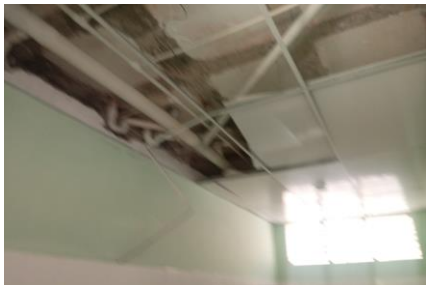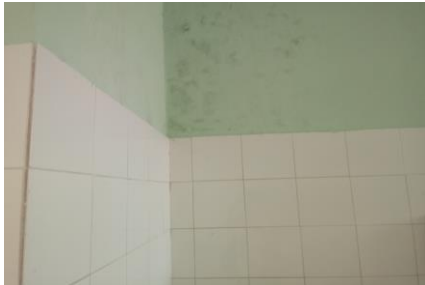Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Esteban Díaz Montero (Hogar Escuela Niños Huerfanos La Suiza)	Codigo/Fecha de Visita	02993/17 abril 2018
Ubicación	La Suiza, Provincia San Cristobal	Supervisor OCI	Ing. Elvira Salazar
Fotos de las Obras			
			

Observaciones:

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios	OK	5	
Griferia baños	OK	10	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	15	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor		20	Las barras antipánico se despegaron
Brazo hidraulico puertas comedor		-----	Los llavines no funcionan en area comedor
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor		-----	Este debe ser revisado
Tinacos de agua en techos		15	El agua no baja
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	San Jose De Mendoza	Codigo/Fecha de Visita	00251/19 abril 2018
Ubicación	Carr Mendoza, Provincia Santo Domingo	Supervisor OCI	Ing. Elvira Salazar

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: En el comedor no instalaron abanicos. Los llavines tienen problemas se dificulta abrir las puertas

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		40	
Pintura puertas y ventanas		40	
Pintura cancha		100	
Aparatos sanitarios		50	Lavamanos e inodoros le faltan piezas
Griferia baños		50	Estan inservibles
Cisterna, Bomba, Agua Potable	ok	-----	
Filtraciones techos hormigon		15	Tambien hay filtraciones en paredes
Filtraciones techos comedor	ok	-----	
Barras antipánico puertas comedor	ok	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	ok	-----	
Luminarias comedor	ok	-----	Faltan abanicos en comedor
Sistema electrico general	ok	5	
Inversor comedor	ok	-----	
Tinacos de agua en techos	ok	-----	
Sistema drenaje pluvial	ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras		20	
Camaras septicas		25	
Verja perimetral y alambre trinchera	ok	-----	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Club San Jose De Mendoza	Codigo/Fecha de Visita	00251/19 abril 2018
Ubicación	Carr Mendoza, Provincia Santo Domingo	Supervisor OCI	Ing. Elvira Salazar

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: En modulo de aulas el las puertas: los llavines estan deteriorados y faltan visores. En el comedor la pintura esta deteriorada

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		10	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	-----	75	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor		10	Hay goteras
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	5	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	CESAR NICOLAS PENSON	Codigo/Fecha de Visita	09198/ABRIL18, 2018
Ubicación	HATO MAYOR	Supervisor OCI	Arq. Carmen Marty Bisoño

Fotos de las Obras



Observaciones: POLITENICO CESAR NICOLAS PENSON Ubicado en la provincia Hato Mayor del Rey. Este centr fue remozado en los 34 centros, mantenimiento correctivo. Se le construyeron escalera metalica acceso al techo, pintura en general. Correcion de baños, se confeccionaron mesetas para lavamanos en hormigon yceramica blanco. Las griferias estan en mal estados, hay varias que ya ni funcionan. No llega agua a los aparatos sanitarios, ubican tinacos para descargar y lavarse las manos. Hay desprendimiento plafones en banos, la estructura metalicas de plafones estan oxidadas. Por filtraciones. Se remodelo laboratorio de ciencias y fisicas, se confeccionaron mesetas con exposis, se le instalaron gas y se entregaron equipados. MINERD no le ha mandado las vitrinas para almacenar equipos y utensilios, estos estan en las mesetas, por ende no se estan impartiendo clase de laboratorio. La pintura esta maltratada, hay desprendimiento de pintura en paredes.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		15	
Pintura puertas y ventanas		10	
Pintura cancha		15	
Aparatos sanitarios		40	
Griferia baños		30	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		10	
Filtraciones techos hormigon		20	
Filtraciones techos comedor		-----	
Barras antipánico puertas comedor		-----	
Brazo hidraulico puertas comedor		-----	
Luminarias comedor		-----	
Sistema electrico general		15	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos			
Sistema drenaje pluvial		10	
Sistema drenaje aguas negras		-----	
Camaras septicas		-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.

Nombre de Escuela	JUAN PABLO DUARTE	Codigo/Fecha de Visita	13891/ABRIL 18, 2018
Ubicación	LA ROMANA	Supervisor OCI	Arq. Carmen Marty Bisono

Fotos de las Obras



Observaciones: JUAN PABLO DUARTE Este laboratorio esta equipado, llegaron las vitrinas, No se han colocados en las vitrinas, por enden no estan impartiendo clases. El plasma no se ha colocado. Esta en la direccion. Las letras de bronce se lan robado(identificacion de los espacios). Las aceras se observan en mal estados. Iluminarias de pasillos rotos, algunas alimentaciones improvisadas.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		20	
Pintura puertas y ventanas		10	
Pintura cancha		20	
Aparatos sanitarios		30	
Griferia baños		30	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		-----	
Filtraciones techos hormigon		20	
Filtraciones techos comedor		-----	
Barras antipánico puertas comedor		-----	
Brazo hidraulico puertas comedor		-----	
Luminarias comedor		-----	
Sistema electrico general		20	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos			
Sistema drenaje pluvial		10	
Sistema drenaje aguas negras		-----	
Camaras septicas		-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	

 		MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018		 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	
Ficha de Datos de la Escuela Visitada.					
Nombre de Escuela		CARLIXTA ESTELA REYES		Codigo/Fecha de Visita	
				11530/ 19/04/2018	
Ubicación		San Luis 10-03, DN		Supervisor OCI	
				ING. Angel Sang Reyes	
Fotos de las Obras					
					
					
A pesar de que se hizo una amplia reparación en el centro aun quedan aceras en franco deterioro		las puertas en los 2do niveles estan bastante dañadas por los embates de usuarios con inconductas		algunas mesetas con estas roturas ,notar arriba la llave de lavamano girada	
				la losa de cancha fue demolida y construida de nuevo , pintada con tenis court	
					
					
puerta recibió vandalismo		pintura franja desprendida y manubrio puerta		parte atras de un modulo, se ve en franco descoloramiento, aqui la direccion no ha trabajado .	
				okk laboratorio equipado , como en todos los centros donde se reformularon , requieren un entrenamiento tecnico uso de instrumentos . y aspiran le den	
CARLIXTA ELENA REYES PAULINO : 4 aulas en 2do nivel sobre modulo existente . El modulo está bajo los embates de algunos alumnos/as con inconductas a) Pintura exterior se ha descolorado en los pasillos y parte atrás del modulo . La del pasillo fue reparada por la misma escuela b) Las puertas han sufrido bastante deterioro por los embates e inconductas de algunos alumnos . c) Pintura interior verde presenta algunos puntos de desprendimientos en las aulas En general el módulo se ha conservado mas o menos , el Director controla hasta cierto nivel las inconductas de los usuarios pero debe poner mas énfasis en el control de estos .					
Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios		
Pintura general		20%	Hay muchas manchas y desprendimientos , la mayor parte en la fraja		
Pintura puertas y ventanas	ok	15%	mayormente en las puertas se han pelado varias , algunas cerraduras dañadas		
Pintura cancha	ok	2%	solo retoque mant.		
Aparatos sanitarios		5%	Esta obra fue rehabilitada hace poco mas de 1 año y la direccion le da mantenimiento		
Griferia baños		5%	en lavamanos ovalados las llaves estan flojas y en mal estado, tambien llaves de orinales		
Cisterna, Bomba, Agua Potable		15%	bomaba sumergible dañada, area cisterna necesita un mantenimiento		
Filtraciones techos hormigon		5%	hay varias manchas en techos , la filtracion fuerte es en los muros mechones de sanitarios 2do y 1er nivel del aguan le filtra el vertedero justo encima .		
Filtraciones techos comedor		n/a	no hay comedor		
Barras antipánico puertas comedor		n/a	no hay comedor		
Brazo hidraulico puertas comedor		n/a	no hay comedor		
Luminarias comedor		n/a	no hay comedor		
Sistema electrico general		10%	Hay distintas fallas menores , el sistema de energia solar requiere ligera reparacion .		
Inversor comedor		n/a	no hay comedor		
Tinacos de agua en techos	OK	5%	mantenimiento		
Sistema drenaje pluvial		5%	mantenimiento ,el agua se estanca debajo de la nueva pasarela		
Sistema drenaje aguas negras		3%	mantenimiento		
Camaras septicas		3%	mantenimiento		
Verja perimetral y alambre trinchera		10%	el alambre trinchera requiere reparacion y hay un tramo detras delvolley ball debe quitarse		

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	---	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	BAITOITA	Codigo/Fecha de Visita	00679 / 18/04/2018
Ubicación	BARAHONA	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: PROBLEMA DE CENTRO: LA BOMBA DE AGUA NO FUNCIONA, CANCHA REQUIERE REPARACION, LA PINTURA DEL CENTRO EN GENERAL ESTA ACEPTABLE, TODAS LAS LAMPARAS EXTERIORES TIENEN PROBLEMAS (EN SU MAYORIA FUERON SUSTRIDAS). DE IGUAL MANERA LOS BAÑOS TIENEN PROBLEMA (NO BAJAN), FALTAN LAMPARA EXTERIORES EN MODULOS DE AULAS (TOTAL EN PASILLO 65 LAMPARAS).

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		10	
Pintura puertas y ventanas	BIEN	10	(REQUIEREN REPARACION Y PINTURA.)
Pintura cancha	REGULAR	10	REQUIERE REP. Y PINTURA.
Aparatos sanitarios	OK	-----	VERIFICAR LOS ACCESORIOS.
Grifería baños		10	VERIFICAR EL CENTRO NO TIENE AGUA.
Cisterna, Bomba, Agua Potable		100	CON FIGAS Y LA BOMBA ESTA DAÑADA.
Filtraciones techos hormigon		-----	
Filtraciones techos comedor	SI	-----	TIENE PROBLEMAS CON EL FLASHING.
Barras antipánico puertas comedor		-----	
Brazo hidráulico puertas comedor		-----	
Luminarias comedor		30	FALTAN LAMPARAS EXTERIORES.
Sistema electrico general		15	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos		100	FALTA UN TINACO Y EL QUE QUEDA ESTA ROTO.
Sistema drenaje pluvial		-----	
Sistema drenaje aguas negras		-----	
Camaras septicas		-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		10	EN LA PARTE DEL COMEDOR TIENE PROBLEMA.

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	  Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	MARIA AUXILIADORA	Codigo/Fecha de Visita	10419 / 18/04/2018
Ubicación	BARAHONA	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

Fotos de las Obras	
	
	

Observaciones: EL CENTRO ESTA EN EXCELENTE ESTADO SOLO TIENE PROBLEMAS EN ACERAS, EN SALON DE ACTO (PROBLEMAS ESTRUCTURALES), MEJORAR CERAMICAS Y PUERTAS EN BAÑOS, EL MODULO VIEJO (AREA DE PASILLOS) CON PROBLEMAS DE HUMEDAD (FALTA DE GOTERO).

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	PERFECTO ESTADO	2	SOLO TIENE PROBLEMA DE HUMEDAD EN TECHO PASILLO.
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	---	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	PARROQUIAL JAIME MOTA	Codigo/Fecha de Visita	00685 / 18/04/2018
Ubicación	BARAHONA	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

Fotos de las Obras	
	
 	

Observaciones: EL CENTRO ESTA EN BUEN ESTADO, SOLO CUENTA CON PROBLEMAS DE PINTURA EN PAREDES, LOS BAÑOS ESTAN EN BUEN ESTADO, REQUIERE VERIFICAR LAS JUNTAS EN PASILLOS YA QUE CUENTA CON HUMEDAD POR TAL MOTIVO ESTA ZONA CUENTA CON UN MAYOR PROBLEMA DE PINTURA.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	REGULAR	30	EL PROBLEMA MAYOR DE PINTURA ES EN TECHO
Pintura puertas y ventanas	OK		
Pintura cancha	OK	10	LA PINTURA ES ACRILICA (NO TECNICOLOR).
Aparatos sanitarios	OK		
Griferia baños			
Cisterna, Bomba, Agua Potable			
Filtraciones techos hormigon			
Filtraciones techos comedor			
Barras antipánico puertas comedor			
Brazo hidraulico puertas comedor			
Luminarias comedor			
Sistema electrico general			
Inversor comedor			
Tinacos de agua en techos			
Sistema drenaje pluvial			
Sistema drenaje aguas negras			
Camaras septicas			
Verja perimetral y alambre trinchera			

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	JOSE MANUEL NAVARRO	Codigo/Fecha de Visita	00766 / 18/04/2018
Ubicación	BARAHONA	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

Fotos de las Obras		
		
		


Observaciones: EL CENTRO CUENTA CON PROBLEMAS DE PINTURA, PAVIMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA Y REP. DE PUERTAS, CAMBIO DE BOMBILLOS, PROBLEMAS EN LLAVE DE AGUA (COMEDOR), PINTURA DE CANCHA, PROBLEMA EN PISO DE GRANITO (MODULO DE AULAS), GRIFERIA DE BAÑOS CON PROBLEMAS (TODAS), REQUIERE ACCESORIOS DE INODOROS, VERIFICAR LA BOMBA DE AGUA, EL COMEDOR NO CONSTA CON ELECTRICIDAD NI ESCALERA DE SERV.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	REGULAR	60	
Pintura puertas y ventanas	REGULAR	45	
Pintura cancha	MALA	85	LA PINTURA ES ACRILICA (NO TECNICOLOR).
Aparatos sanitarios	REGULAR	50	REP. DE ACCESORIOS
Griferia baños	REPARAR	45	LA GRIFERIA TIENEN PROBLEMAS.
Cisterna, Bomba, Agua Potable	REGULAR	-----	REVISAR
Filtraciones techos hormigon		-----	
Filtraciones techos comedor		-----	
Barras antipánico puertas comedor		-----	
Brazo hidraulico puertas comedor		-----	
Luminarias comedor	VERIFICAR	-----	EL COMEDOR NO CUENTA CON ENERGIA ELEC.
Sistema electrico general		-----	EL COMEDOR NO CUENTA CON ENERGIA ELEC.
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos		-----	NO ESTA INSTALADO.
Sistema drenaje pluvial		-----	
Sistema drenaje aguas negras		-----	
Camaras septicas		-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	---	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	CAPOTILLO	Codigo/Fecha de Visita	06540 / 28/04/2018
Ubicación	DEJABON	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

Fotos de las Obras

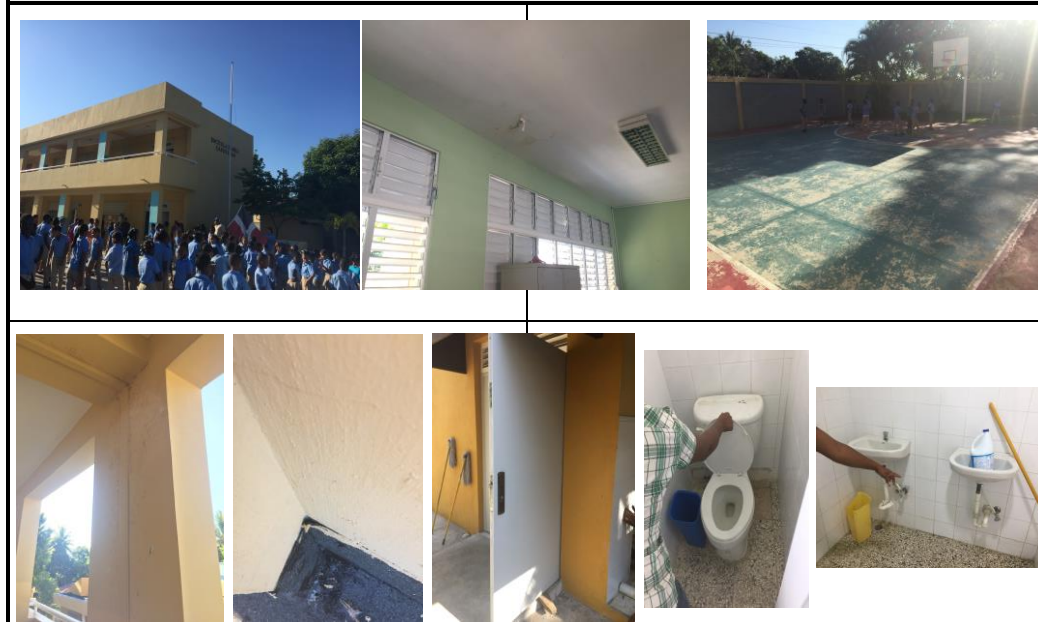

Observaciones: PROBLEMA DE CENTRO: EL CENTRO REQUIERE PINTURA (PROBLEMA DE FILTRACION), VERIFICAR BAÑOS (CAMBIO DE ACCESORIOS),GRIFERIA CON PROBLEMAS, FILTRACION EN TECHO, INIDOROS CON PROBLEMAS (NO BAJA), REP. LLAVIN DE PUERTAS COMEDOR, LAS LAMP. DEL COMEDOR TIENEN PROBLEMAS, LAS PUERTAS TIENEN BRAZOS HIDRAULICOS CON PROBLEMAS.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		15	
Pintura puertas y ventanas	BUENA		
Pintura cancha	MALA	80	REQUIERE PINTURA.
Aparatos sanitarios	REGULAR	10	VERIFICAR ACCESORIOS.
Griferia baños	MALA	80	REPARAR
Cisterna, Bomba, Agua Potable	BUENA	-----	
Filtraciones techos hormigon	SI	30	VERIFICAR LONA ASFALTICA.
Filtraciones techos comedor	NO	-----	
Barras antipánico puertas comedor		-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	REGULAR	-----	3 BRAZOS CON PROBLEMAS.
Luminarias comedor		98	EL COMEDOR NO TIENE ILUMINACION.
Sistema electrico general	BUENO	-----	COMEDOR SIN ELEC.
Inversor comedor	NO	-----	NO TIENE
Tinacos de agua en techos	BUENO	-----	
Sistema drenaje pluvial	BUENO	-----	
Sistema drenaje aguas negras	BUENO	-----	
Camaras septicas		-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		-----	

  REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	RAFAEL DIAZ N.	Código/Fecha de Visita	06607 / 28/04/2018
Ubicación	DAJABON	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

Fotos de las Obras




Observaciones: EL CENTRO EDUCATIVO CUENTA CON PROBLEMAS DE PINTURA, GRIFERIA EXTERIOR Y REPARAR LOS BAÑOS (COMPLETO), EL BAÑO DE INICIAL TIENE PROBLEMA EN INODOROS (JUNTA DE CERA), PINTURA EN CANCHA (REQUIERE PINTURA), EL COMEDOR TIENE GOTERAS, REP. FACHADA EXTERIOR LAT. DERECHA, VERIFICAR ELEC. EN COMEDOR (UNA LINEA DE LAMP. NO ENCIENDE), BRAZO DE PUERTA CON

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	REGULAR	45	MODULOS DE AULAS.
Pintura puertas y ventanas	BIEN	-----	
Pintura cancha	MAL ESTADO	85	ESTA EN MUY MAL ESTADO.
Aparatos sanitarios	MALOS	85	ESTAN EN MAL ESTADO Y SIN TAPAS EN TANQUES
Griferia baños	MALA	90	GRIFERIAS CON PROBLEMAS.
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	VERIFICAR JUNTAS.
Filtraciones techos comedor	SI	-----	TIENE PROBLEMA EN PANELES.
Barras antipánico puertas comedor	REGULAR	15	FALTA UNA BARRA (DESPEGADA)
Brazo hidraulico puertas comedor	REVISAR	-----	1 TIENE PROBLEMA.
Luminarias comedor	REGULAR	-----	UNA LINEA NO FUNCIONA.
Sistema electrico general	BUENO	-----	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	VERIFICAR	-----	VERIFICAR (SALE AGUA POR PAREDES EXT.)
Camaras septicas		-----	VERIFICAR (SALE AGUA POR PAREDES EXT.)
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
--	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	JOSE CABRERA	Codigo/Fecha de Visita	05537 / 28/04/2018
Ubicación	DAJABON	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

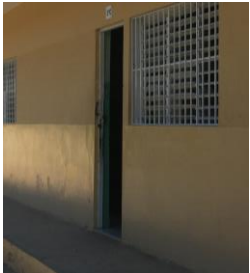Fotos de las Obras	
  	  

Observaciones: EL CENTRO CUENTA CON PROBLEMAS DE PINTURA, REP. DE VENTANAS Y PUERTAS, PAVIMENTO DE PATIO EN MAL ESTADO, CANCHA CON FALTA DE TABLEROS Y PINTURA EN MAL ESTADO, REP. DE BAÑOS COMPLETOS, PARTE ELECTRICA CON PROBLEMAS, FILTRACION EN TECHOS (BAÑOS). / MODULO NUEVO: PROBLEMA DE FILTRACION, PINTAR PAREDES POR HUMEDAD, OFICINA REQUIERE REP. EN PARED POR GRIETA EN PARED, VERIFICAR

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	REGULAR	45	PROBLEMA DE HUMEDAD EN PAREDES.
Pintura puertas y ventanas	MALA	25	PINTURA EN PROTECTORES Y REP. VENTANAS.
Pintura cancha	MALA	100	PINTAR Y COLOCAR 4 TABLEROS
Aparatos sanitarios	MALOS	85	ESTAN INCOMPLETOS (CAMBIAR).
Grifería baños	MALA	55	VERIFICAR Y CAMBIAR.
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	SI	20	MODULO NUEVO Y BAÑOS.
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Barras antipánico puertas comedor	N/A	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	N/A	-----	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema electrico general	N/A	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	VERIFICAR	-----	VERIFICAR FLOTA.
Sistema drenaje pluvial	N/A	-----	
Sistema drenaje aguas negras	N/A	-----	
Camaras septicas	N/A	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	REGULAR	90	PINTAR.

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	GREGORIO LUPERON	Codigo/Fecha de Visita	00922 / 25/04/2018
Ubicación	SFM	Supervisor OCI	ARQ. ROMER FABIAN P.

Fotos de las Obras		
		
		

Observaciones: PROBLEMA DE CENTRO: EL CENTRO REQUIERE PINTURA, REP. DE BAÑOS (INODOROS SIN TAPA EN TANQUE, CAMBIO DE ACCESORIOS), FINTRACION EN TECHO DE BAÑOS, REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MODULO DE AULAS Y BAÑOS, SEPTICO DE COMEDOR CON PROBLEMAS (TODAS LAS AGUAS NEGRAS ESTAN EN EL AREA DE INICIAL), ACERA EN MODULO DE AULAS CON PROBLEMAS, TECHO DE COCINA CON HUMEDAD (VERIFICAR TECHOS), REP. LLAVINES DE PUERTAS COMEDOR EVERDOOR, EL VENTILADOR EOLICO DE COMEDOR TIENE PROBLEMAS (ENTRA AGUA), CAMBIAR LAMP. EXTERIOR COMEDOR.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		60	
Pintura puertas y ventanas	MALA	50	(REQUIEREN REPARACION Y PINTURA.)
Pintura cancha	REGULAR	50	REQUIERE REP. Y PINTURA.
Aparatos sanitarios	REGULAR	40	FALTAN TAPA DE TANQUE VERIFICAR ACCESORIOS
Griferia baños		70	REPARAR
Cisterna, Bomba, Agua Potable	REGULAR	-----	VERIFICAR LINEAS (AGUA).
Filtraciones techos hormigon	SI	30	PROBLEMAS EN BAÑOS.
Filtraciones techos comedor	SI	-----	PROBLEMAS EN COCINA Y VENTILADOR EOLICOS
Barras antipánico puertas comedor		-----	
Brazo hidráulico puertas comedor		-----	
Luminarias comedor		10	FALTAN LAMPARAS EXTERIORES.
Sistema eléctrico general		-----	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos		-----	FALTA UN TINACO Y EL QUE QUEDA ESTA ROTO.
Sistema drenaje pluvial		-----	
Sistema drenaje aguas negras		100	TIENE MUCHO PROBLEMAS (NO FUNCIONA).
Camaras septicas	VERIFICAR	-----	TIENE MUCHO PROBLEMAS (NO FUNCIONA).
Verja perimetral y alambre trinchera		-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año del Fomento a las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.			
Nombre	Centros intervenidos por la OCI	Fecha de Visita	18/04/2018
Ubicación	La Altagracia	Centros	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, Cod. 11117
Representante OCI	Ing. Juan Troncoso	Objetivo	Verificar estado de las obras

FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ



Vista condicion de pintura



Vista frontal y posterior modulo de aulas



Vista cancha



Vista condicion tableros

Comentarios y Observaciones

FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ.

*Tableros en cancha de basquet rotos y ausencia de aros en los mismos.

*Caños drenaje pluvial rotos en modulo de laboratorios.

*Pintura de cancha en deterioro.

*Sistema electrico necesita reparacion.

*Filtracion baños 1ra. Planta en ambos modulos e inodoros tapados.

*Cuentan con bomba de agua para la cisterna, pero no esta instalada.

*Inodoros tapados.

*Modulo construido como laboratorio, se esta utilizando como oficina.

Requerimientos del director:

*Necesitan comedor.

*Dinero de descentralizacion no llega.

*Necesitan un tinaco.

*Pasarela de modulo a modulo.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	Deteriorada	25	
Pintura puertas y ventanas	ok	-----	
Pintura cancha	Deteriorada	15	
Aparatos sanitarios	Deteriorado	85	Inodoros tapados
Griferia baños	Deteriorada	65	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	Nulo	-----	La bomba de agua no esta instalada
Filtraciones techos hormigon	No	-----	
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Barras antipánico puertas comedor	N/A	25	
Brazo hidraulico puertas comedor	N/A	25	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema electrico general	Deteriorado	40	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	Ausentes	-----	No cuentan con tinacos
Sistema drenaje pluvial	Deteriorado	-----	
Sistema drenaje aguas negras	Ok	-----	
Camaras septicas	Ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	Deteriorada	15	Pintura en puerta de acceso

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	---

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Felix Enriquez	Codigo/Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	Bajabonico	Supervisor OCI	Ing. Asehley Ruiz

Fotos de las Obras	
	
	
	

Observaciones: El remozamiento de esta escuela incluye pintura general, acondicionamiento de baños, impermeabilización, construcción de comedor y colocación de aula móvil. En la visita se pudo apreciar que la pintura aplicada a los módulos esta en su mayoría en buen estado, en la cancha se observa pintura deteriorada, los baños solo tienen agua cuando llega por la acometida ya que la bomba de agua ni los tinacos funcionan, aula móvil deteriorada, en el comedor tenemos una puerta que no abre y el inversor no funciona.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	5	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha		70	sang : segun la foto aparenta un 90% el deterioro
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		-----	Bomba no funciona
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor		-----	
Sistema electrico general		-----	
Inversor comedor		-----	
Tinacos de agua en techos		-----	
Sistema drenaje pluvial		-----	
Sistema drenaje aguas negras		-----	
Camaras septicas		-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Politécnico Inmaculada Concepcion	Codigo/Fecha de Visita	11516/25 abril 2018
Ubicación	Consuelo, Prov. San Pedro de Macoris	Supervisor OCI	Ing. Elvira Salazar

Fotos de las Obras



Observaciones: Hay grietas en techos del segundo nivel. En los baños las griferías no funcionan y en los inodoros le faltan piezas.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios		20	
Grifería baños		15	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Barras antipánico puertas comedor	N/A	-----	
Brazo hidráulico puertas comedor	N/A	-----	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema eléctrico general	OK	10	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año del Fomento a las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.

Nombre	Centros intervenidos por la OCI	Fecha de Visita	26/04/2018
Ubicación	Santiago y Moca	Centros	PALMAR ABAJO, Cod. 02820
Representante OCI	Ing. Juan Troncoso	Objetivo	Verificar estado de las obras

PALMAR ABAJO




Vista lateral derecha modulo de aulas



Vista condicion baños



Vista frontal comedor

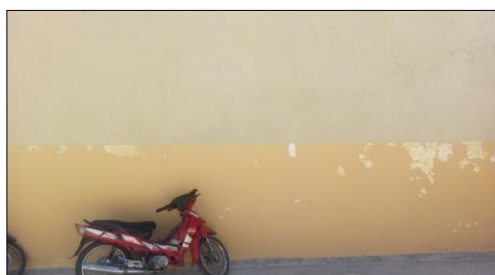

Vista condicion pintura

Comentarios y Observaciones

PALMAR ABAJO, ubicado en Moca, Espaillat. En nuestra visita se visualizaron problemas en el agua procedente del pozo la cual presenta mucho sedimento, la pintura muestra deterioro, las letras del nombre del centro se estan desprendiendo, aun no se realiza la interconexion de la media tension, estan a la espera de los equipos de cocina, las puertas presentan problemas de botellas en el comedor, lamparas defectuosas en algunas aulas, inodoro roto en el baño de las hembras.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	Deteriorada	35	Deterioro por debajo de las ventanas.
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	N/A	60	
Aparatos sanitarios	Regular	50	Uno de los inodoros esta roto.
Griferia baños	Regular	60	Agua muy dura en el centro.
Cisterna, Bomba, Agua Potable	Ok	-----	No cuentan con cisterna, aun no tienen conexión con e
Filtraciones techos hormigon	No	-----	
Filtraciones techos comedor	No	-----	
Barras antipánico puertas comedor	Si	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	Si	-----	Estan defectuosos, al igual que las cerraduras.
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	Aun no se realiza la interconexion.
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	🔒	Valvula de cierre defectuosa.
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	Ok	-----	
Camaras septicas	Ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año del Fomento a las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.

Nombre	Centros intervenidos por la OCI	Fecha de Visita	18/04/2018
Ubicación	La Altagracia	Centros	LICEO GERARDO JANSEN, Cod. 08400
Representante OCI	Ing. Juan Troncoso	Objetivo	Verificar estado de las obras

LICEO GERARDO JANSEN



Vista frontal modulo de laboratorios



Vista mural lateral modulo laboratorio



Vista rampa de acceso



Vista posterior laboratorios

Comentarios y Observaciones

GERARDO JANSEN

- *Aun no se utiliza, estan a la espera de capacitacion.
- *La pintura se encuentra en buen estado a pesar, de la suciedad y telas de araña.
- *No se perciben filtraciones.
- *No cuenta con escalera para acceso al techo.
- *En las entradas se visualiza separacion minima (grieta milimetrica) entre la parte de shettrock y el concreto.
- * Se encontraron registros sanitarios abiertos
- * Solo se realizo la construccion de modulo para Laboratorio

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	Esta sucia de tela de arañas
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	N/A	-----	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	N/A	-----	
Filtraciones techos hormigon	Ok	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipanico puertas comedor	N/A	25	
Brazo hidraulico puertas comedor	N/A	25	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema electrico general	Ok	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	No	-----	No cuenta con escalera de acceso al techo
Sistema drenaje pluvial	Ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras	Ok	-----	se encontraban los registros sin tapas
Camaras septicas	Ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año del Fomento a las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.

Nombre	Centros intervenidos por la OCI	Fecha de Visita	26/04/2018
Ubicación	Santiago y Moca	Centros	AURA ESTELA NÚÑEZ PROF., Cod. 01430
Representante OCI	Ing. Juan Troncoso	Objetivo	Verificar estado de las obras

AURA ESTELA NÚÑEZ PROF.



Vista frente comedor



Vista interior comedor



Vista modulo de inicial



Vista interior inicial

Comentarios y Observaciones

AURA ESTELA NÚÑEZ, PROF. , ubicado en Moca, Espaillat. En esta se construyo un comedor y un area para inicial y pintura del centro, presenta ciertos signos de filtracion, fuga en el area de lavaderos del comedor, la caseta de la bomba de cisterna presenta pintura deteriorada, aun no se pinta la cisterna, debe repararse los plafones de los baños.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	Regular	25	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	Deteriorada	15	
Aparatos sanitarios	Regular	50	
Griferia baños	Regular	60	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	Ok	-----	Falta pintura en caseta bomba.
Filtraciones techos hormigon	Regular	45	Se presentan filtraciones en algunos puntos.
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	Si	-----	Solo en puerta principal.
Brazo hidraulico puertas comedor	Si	-----	Solo en puerta principal.
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	Regular	50	Necesita reparacion.
Inversor comedor	No	-----	No se observo
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	Ok	-----	
Camaras septicas	Ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año del Fomento a las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.			
Nombre	Centros intervenidos por la OCI	Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	DAJABON	Centros	JUAN ANTONIO GARCIA -LOS INDIOS-, Cod. 00861
Representante OCI	Ing. Juan Troncoso	Objetivo	Verificar estado de las obras

JUAN ANTONIO GARCIA -LOS INDIOS-



Vista interior comedor usado como aula



Vista cocina en comedor



Vista lateral derecha comedor



Vista condicion cancha

Comentarios y Observaciones

JUAN ANTONIO GARCIA -LOS INDIOS-, Partido, Dajabon. Se encontro problemas de energia, aun falta la interconexion de la media tension, se observa problemas con la puerta del comedor, filtracion en las oficinas administrativas, el tinaco presenta problemas para retener el agua, tienen problema con el agua potable, la directora expresa la necesidad de mas espacio ya que presta educacion en aulas multinivel. la cancha presenta deterioro. Presentan problemas con el drenaje sanitario.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	Deteriorada	20	Esta sucia de tela de arañas
Pintura puertas y ventanas	Deteriorada	45	Falta de pintura y oxido en la del comedor.
Pintura cancha	Deteriorada	80	Superficie de concreto deteriorada.
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	Deteriorada	15	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	No	-----	No cuentan con cisterna.
Filtraciones techos hormigon	Si	25	
Filtraciones techos comedor	No	-----	
Barras antipánico puertas comedor	Deteriorada	100	No funciona
Brazo hidraulico puertas comedor	No	-----	No cuenta con brazo.
Luminarias comedor	Ok	-----	
Sistema electrico general	Defectuoso	-----	Aun no se realiza la interconexion.
Inversor comedor	No	-----	No cuenta con inversor.
Tinacos de agua en techos	Si	☹	Flota de cierre defectuosa. No retiene el agua.
Sistema drenaje pluvial	Ok	-----	
Sistema drenaje aguas negras	Deteriorada	30	Dificultad para descargar los inodoros.
Camaras septicas	Fugas	-----	Se visualiza humedad.
Verja perimetral y alambre trinchera	Deteriorada	30	Trinchera removida en algunos puntos.



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año del Fomento a las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.

Nombre	Centros intervenidos por la OCI	Fecha de Visita	24/04/2018
Ubicación	DAJABON	Centros	DR. ARMANDO CAIMARES, Cod. 00838
Representante OCI	Ing. Juan Troncoso	Objetivo	Verificar estado de las obras

DR. ARMANDO CAIMARES



Vista frente comedor



Vista cancha



Vista modulo inicial



Vista interior inicial

Comentarios y Observaciones

DR. ARMANDO CAIMARES, Sabana Larga, Dajabon. La cancha presenta deterioro, los aros en la cancha de basquet estan colocados de manera incorrecta, presenta asentamiento del suelo en la parte exterior trasera de la cocina, cancha con deterioro de pintura y piso, no se observa la tarja distintiva del proyecto, el extractor de grasa presenta problemas no enciende correctamente. El aula inicial presenta buenas condiciones, salvo ciertos inconvenientes con las mezcladoras de los lavamanos y algunos inodoros que no bajan correctamente. presentan filtraciopnes algunas de las aulas, los baños presentan deterioro.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	Deteriorada	60	Presenta mal estado la superficie de hormigon.
Aparatos sanitarios	Regular	50	
Griferia baños	Regular	60	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	Ok	-----	
Filtraciones techos hormigon	Ok	-----	Solo filtracion en los vuelos de los modulos.
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	No	-----	No cuentan con las mismas.
Brazo hidraulico puertas comedor	No	-----	No le fueron instaladas.
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	Solo el extractor presenta un fallo.
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	Ok	-----	
Camaras septicas	Ok	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año de Las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.			
Nombre de Proyecto	SANTA MARIA DEL BATEY	Lote-Item / Fecha de Visita	ABRIL18, 2018
Ubicación del Proyecto	HATO MAYOR	Codigo Centro Educ.	
Empresa Contratada		Empresa Supervisora	OCI
Representante OCI	ARQ. CARMEN MARTY BISONO	Obras a Ejecutar	72 Centros

Fotos del Proyecto Terminado



SANTA MARIA DEL BATEY En este centro se construyo modulo de aula mas un modulo de bano con meseta para lavamanos, griferias no funcionan y no llega al bano, donde se tienen que lavar las manos con galones de agua, y descargar los inodoros con cubetas, lucen bien. En el Aula Inicial falta separarla con malla ciclonicas, instalar los juegos de niños y mobiliario. El centro tiene mas necesidades como son pasos peatonales. El comedor construidos por la OISOE tiene mas de dos años entregados y no se esta usando para tales fines solo para reuniones de profesores, siguen utilizando el comedor anterior tipo terraza y la cocina anterior con estufas con escape de gas. el mobiliario del comedor todavia no llega. todavia no se le ha echo la verja perimetral, solamente la entrada al plantel.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios		50	
Griferia baños		60	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		50	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Barras antipánico puertas comedor	N/A	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	N/A	-----	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema eléctrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	




MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año de Las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.			
Nombre de Proyecto	CRISTO REY	Lote-Item / Fecha de Visita	ABRIL18, 2018
Ubicación del Proyecto	LA ROMANA	Codigo Centro Educ.	
Empresa Contratada		Empresa Supervisora	OCI
Representante OCI	ARQ. CARMEN MARTY BISONO	Obras a Ejecutar	72 Centros

Fotos del Proyecto Terminado

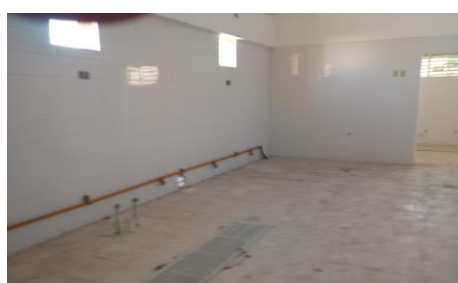

CRISTO REY se construyo comedor, no esta funcionando y se han entrado ladrones porque no tiene fascia y/o cerramiento de durock, no estaba en presupuesto. Las llaves de chorros estan danadas. El plafond adherido al aluzinc se esta desprendiendo y esta roto en varios sitios, este no era el solicitado en presupuesto. Las tuberias desagues pluviales estan tapadas. Este comedor esta muy sucio, luce abandonado. El piso ni brillo tiene. Las sillas y las mesas llegaron al centro estan almacenadas en otro lugar. Las puertas se estan oxidando. No tiene extractores. ESTA MUY SUCIO. Los ventiladores de techos se colocaron en dos lineas. La estructura metalica se esta oxidando.abrimos las llaves y no agua.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios		50	
Griferia baños		50	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		50	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año de Las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.

Nombre de Proyecto	FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	Lote-Item / Fecha de Visita	ABRIL 24, 2018
Ubicación del Proyecto	Juan Sanchez Ramirez, Cotui	Codigo Centro Educ.	
Empresa Contratada		Empresa Supervisora	OCI
Representante OCI	ARQ. CARMEN MARTY BISONO	Obras a Ejecutar	

Fotos del Proyecto Terminado



FRANCISCO HENRIQUEZ Y CARVAJAL . CENTRO SE CONSTRUYO MODULO DE AULAS CON BANOS en el mismo se observan grietas en antepecho y cubre falta en aluminio para tapar junta de expansionse esta desprendiendose. Las Ventanas salomonicas blancas estan mal estado, paredes con grafitis. las puertas everdoor estan deterioradas, tienen hoyos o punzones de compas, grafitis. los banos no tienen ninguna griferia buena. no llega agua a las tuberías y descargan los inodoros con cubetas de aguas. los orinales no tienen llaves. los vertederos no tienen llaves. todas las luces del pasillo estan rotos y las camara del pasillo por igual. las instalaciones de l camaras estan por superficie con tuberías pvc, los estudiantes la han sacado de los mismo. La pintura tiene grafititis y filtraciones.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas		70	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios		70	
Griferia baños		80	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		60	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Barras antipánico puertas comedor	N/A	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	N/A	-----	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año de Las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.			
Nombre de Proyecto	PROF. JUAN BOSCH	Lote-Item / Fecha de Visita	ABRIL 24, 2018
Ubicación del Proyecto	Juan Sanchez Ramirez, Cotuí	Codigo Centro Educ.	
Empresa Contratada		Empresa Supervisora	OCI
Representante OCI	ARQ. CARMEN MARTY BISONO	Obras a Ejecutar	34 Centros

Fotos del Proyecto Terminado	
	
	

JUAN BOSCH Este centro luce en genral muy bien. Los Laboratorios estan equipados completamente, no se han entrados los utensilios y equipos a las vitrinas, por ende no se esta impartiendo clase en los mismos. el modulo de aula luce bien, deterioro en la pintura, pisos sin brillo y la pintura en el antepecho esta desprendiendose. los banos no llega agua utilizan tanque para descargar los inodoros. Las griferias en su mayoria estan mala, por su mal manejo.

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		50	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios		50	
Griferia baños		60	
Cisterna, Bomba, Agua Potable		50	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Barras antipánico puertas comedor	N/A	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	N/A	-----	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

  REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	 Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
Nombre de Escuela	Politécnico Ferrnino Mercedes Morel	Código/Fecha de Visita	7173 / 25/04/2018
Ubicación	El Hainco, La Vega, Prov. La Vega	Supervisor OCI	Ing. Máximo Simó F.



Observaciones: El impermeabilizante consistente en carpeta asfáltica granulada aparenta ser

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		10	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	N.A.	-----	
Aparatos sanitarios	OK	-----	No han sido usados.
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon		10	
Filtraciones techos comedor	N.A.	-----	
Puertas	O.K.	-----	
Ventanas	O.K.	-----	
Luminarias modulo	O.K.	-----	
Sistema electrico general	O.K.	-----	
Inversor comedor	N.A.	-----	
Tinacos de agua en techos	O.K.	-----	
Sistema drenaje pluvial	O.K.	-----	
Sistema drenaje aguas negras	O.K.	-----	
Camaras septicas	O.K.	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera		60	Muy deteriorados



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año de Las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.			
Nombre de Proyecto	JUAN SANCHEZ RAMIREZ	Lote-Item / Fecha de Visita	ABRIL 24, 2018
Ubicación del Proyecto	Juan Sanchez Ramirez, Cotuí	Codigo Centro Educ.	
Empresa Contratada		Empresa Supervisora	OCI
Representante OCI	ARQ. CARMEN MARTY BISONO	Obras a Ejecutar	

Fotos del Proyecto Terminado



JUAN SANCHEZ RAMIREZ se construyo un modulo de aula con banos, se nota Pintura en mal estado la color verde se observa como si fuera filtracion al igual que la amarilla semiglos exterior, en la verde se siente mojada todavia. Los pisos estan opaco sin brillo. Los banos en general lucen bien, las griferias de los lavamanos no sirve y los orinales no tienen. la llave de chorro del vertedero exterior no existe. Una de las puertas la desmontaron, parece que se quedo cerrada no encontraron la llave, la desmontaron con todo y marco, esta guardada en la direccion. Las demas cerraduras estan oxidadas y le colocaron unos pestillos o porta candados a las puertas. cerraron el paso que habia entre la universidad y el modulo en muros de bloques y malla ciclonica. Modulo de cuatro Aulas + Baños

Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general		50	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios		50	
Griferia baños		50	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon		40	
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Puertas		30	
Ventanas	OK	-----	
Luminarias modulo	N/A	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	



MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año del Fomento a las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.

Nombre	Centros intervenidos por la OCI	Fecha de Visita	26/04/2018
Ubicación	Santiago y Moca	Centros	FERNANDO VALERIO, Cod. 04092
Representante OCI	Ing. Juan Troncoso	Objetivo	Verificar estado de las obras


FERNANDO VALERIO




Vista lateral derecha comedor



Vista frontal comedor

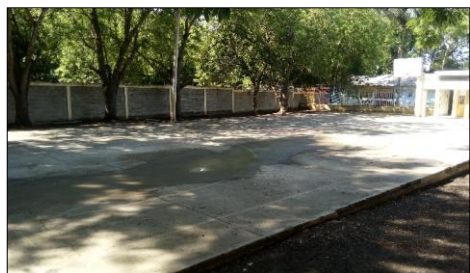

Vista cancha

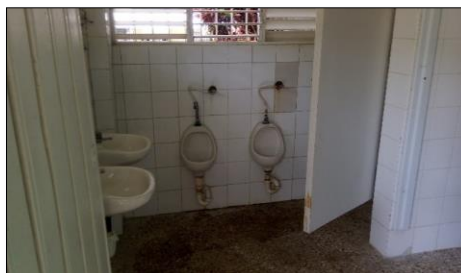

Vista condicion baños

Comentarios y Observaciones

FERNANDO VALERIO, ubicado en Villa Gonzalez, Santiago. Este centro presenta deterioro en pintura de techo en las aulas, se realizó la reparación de filtraciones. Los baños presentan deterioro, el comedor presenta deterioro en cerámicas de vertederos, lavaderos y filtración en canaletas. Cancha de Basquet presenta deterioro, impermeabilizante de techo en modulo de aulas de tres pisos, se esta desprendiendo. Estan a la espera de los equipos de cocina. Area de inicial necesitan juegos. Nocuentan con pasarela para ir al comedor.


Categoría Constructiva	CONDICION	% Deterioro	Comentarios
Pintura general	Deteriorada	90	
Pintura puertas y ventanas	Deteriorada	60	
Pintura cancha	Deteriorada	100	No cuenta con pintura, hormigon muy deteriorado.
Aparatos sanitarios	Deteriorada	70	
Griferia baños	Deteriorada	80	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	Deteriorada	45	Necesita reparacion caseta de bomba.
Filtraciones techos hormigon	Si	100	Se reparo el techo, falta pintura.
Filtraciones techos comedor	Si	45	Canaletas
Barras antipánico puertas comedor	Si	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	Si	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema electrico general	Deteriorada	75	
Inversor comedor	No	-----	No lo observe
Tinacos de agua en techos	Deteriorado	100	Valvula de cierre no funcionan y no retienen el agua.
Sistema drenaje pluvial	Deteriorado	45	Canaletas en mala estado en comedor y pasarelas de a
Sistema drenaje aguas negras	deteriorado	60	Septicos y filtrantes a reparar.
Camaras septicas	Deteriodado	-----	Se enecenbran rebozados.
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	

 	MINISTERIO DE EDUCACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) INFORME GENERAL DE CONDICION DE OBRAS PROYECTOS 2293 Y 2844 ABRIL 2018	  Ministerio de Educación de la República Dominicana OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---	--	--

Ficha de Datos de la Escuela Visitada.			
---	--	--	--

Nombre de Escuela	REGINA DEL CARMEN	Codigo/Fecha de Visita	2733 / 19/04/2018
Ubicación	HATO DEL YAQUE - SANTIAGO	Supervisor OCI	ING. Ronni Collado

Fotos de las Obras			
---------------------------	--	--	--

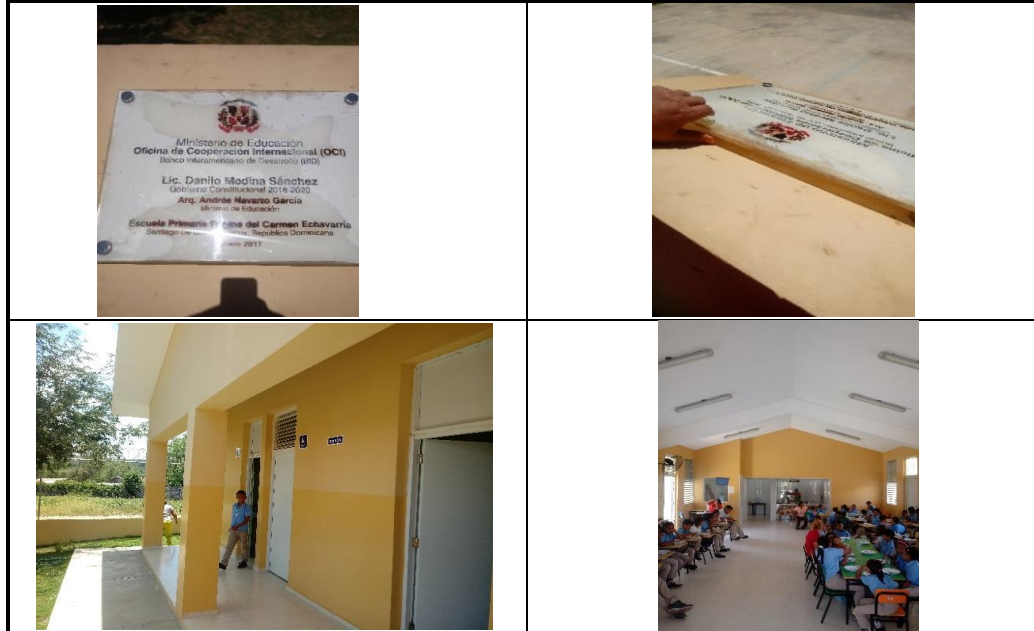

Observaciones: Tarja Dañana y Cristalización de Piso			
---	--	--	--

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general	OK	-----	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Grifería baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon	OK	-----	
Filtraciones techos comedor	OK	-----	
Barras antipánico puertas comedor	OK	-----	
Brazo hidráulico puertas comedor	OK	-----	
Luminarias comedor	OK	-----	
Sistema eléctrico general	OK	-----	
Inversor comedor	OK	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	




MINISTERIO DE EDUCACION

Oficina de Cooperacion Internacional

"Año de Las exportaciones"

Resumen de Datos, Proyecto Visitado.			
Nombre de Proyecto	LOS LLANOS	Lote-Item / Fecha de Visita	ABRIL 26, 2018
Ubicación del Proyecto	SAN PEDRO DE MACORIS	Codigo Centro Educ.	
Empresa Contratada		Empresa Supervisora	OCI
Representante OCI	ARQ. CARMEN MARTY BISONO	Obras a Ejecutar	72 Centros

Fotos del Proyecto Terminado

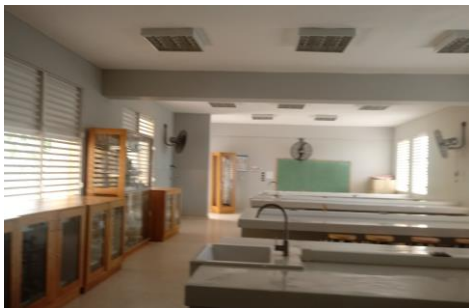LOS LLANOS, ESTA UBICADA AEN LOS LLANOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, TIENE FILTRACIONES EN PAREDES Y EN EL LABORATORIO PARED DEL FONDO LA PINTURA GRIS ESTA MALTRATADA POR EL AGUA AL IGUAL QUE LA AMARILLA SEMIGLOSS EXTERIOR DESPRENDIMIENTO DE LA MISMA POR LAS FILTRACIONES. EN EL LABORATORIO ESTA EQUIPADO Y ALMACENADO EN SUS CORRESPONDIENTES VITRINA, SE ESTA IMPARTIENDO CLASE DE LABORATORIO. FALTA SOLAAMENTE EL PLASMA. TIENEN HASTA SU BUTACAS.

Categoría Constructiva	CONDICION	Deterioro	Comentarios
Pintura general		50	
Pintura puertas y ventanas	OK	-----	
Pintura cancha	OK	-----	
Aparatos sanitarios	OK	-----	
Griferia baños	OK	-----	
Cisterna, Bomba, Agua Potable	OK	-----	
Filtraciones techos hormigon		40	
Filtraciones techos comedor	N/A	-----	
Barras antipánico puertas comedor	N/A	-----	
Brazo hidraulico puertas comedor	N/A	-----	
Luminarias comedor	N/A	-----	
Sistema electrico general	OK	-----	
Inversor comedor	N/A	-----	
Tinacos de agua en techos	OK	-----	
Sistema drenaje pluvial	OK	-----	
Sistema drenaje aguas negras	OK	-----	
Camaras septicas	OK	-----	
Verja perimetral y alambre trinchera	OK	-----	